

Overzicht geadviseerde adviezen/ maatregelen GGB m.b.t. toegankelijkheid gemeentelijke accommodaties

De Schakel

Maatregel/ opmerking/ advies	Gebouw gebonden of inrichtingsadvies	Uitgevoerd	Uitstellen in afwachting van renovatie/(ver)bouwplannen of Plannen op logisch moment in onderhoudsplanning	Opmerking
Invalideparkeerplaats onvoldoende breed/ slecht bereikbaar	Inrichtingsadvies	Nee	Uitstellen	Meenemen bij toekomstige plannen omgeving De Schakel.
Automatische deuropener binnendeur entree naar foyer defect en ontbrekend systeem op 1e verdieping	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Door eerdere beheerders is het toen aanwezige syteem voor automatische deuropening op binnendeuren verwijderd ivm problemen bij het dagelijks gebruik. Hierbij zijn echter de drukknoppen wel blijven zitten. Gezien de toekomstplannen en het feit dat we een geheel nieuw systeem zullen moeten plaatsen, is de uitvoering van dit advies uitgesteld.
Functioneren ringleiding zaal 1 niet bekend/ geen ringleiding bij balie/ loket	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	In zalencomplex De Schakel is totaal geen ringleiding aanwezig en is ook vanuit gebruikers nooit het signaal ontvangen/ behoefte gemerkt voor een ringleiding. Bij toekomstplannen echter wel rekening houden met dit advies.
Geen verlaagd deel bar voor mensen in rolstoel	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Werkzaamheden uitgesteld in afwachting van toekomstplannen.
Geen rolstoellift voor gebruikers buhne	Inrichtingsadvies	Ja		Rolstoellift stond bij opname in opslag en is sindsdien aanwezig.
Invalidetoilet niet groot genoeg	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Huidige afmeting 1540x3200 is gebaseerd op oud uitgangspunt van draaicirkel 1500 mm (huidige breedte bij nieuwbouw tenminste 1650 mm).
Signaalkoord alarm invalidetoilet te hoog aangebracht en functioneert niet	Gebouw gebonden	Nee	Plannen	Uitvoering opgenomen in planning voor 2025
Lichtschakelaar invalidetoilet niet verlicht	Gebouw gebonden	Nee	Plannen	Uitvoering opgenomen in planning voor 2025
Lift niet geschikt voor brancard (110x220cm)	Gebouw gebonden	Nee	N.v.t.	Wel geconstateerd dat lift geschikt is voor scootmobiel. Brancardlift niet noodzakelijk/ geeist. Minimale afmeting liftkooi bij nieuwbouw tenminste 1,05x1x35 m). Afmeting huidige liftschacht 1,7x1,9 m.
Klapstoeltje in lift ontbreek	Gebouw gebonden		Plannen	Meenemen bij de door de lift-firma in 2027 geplande onderhoud aan liftkabine/ liftkabinedeur.
Obstakels door opslag tafels in verkeersruimte	Inrichtingsadvies	Ja		Betreft tijdelijke opslag vanwege interne verschuiving meubilair op moment van opname.
Draaicirkels gangen 1e verdieping onvoldoende	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Plaatselijk hebben de gangen op de 1e verdieping een vrije doorgang van slechts 1,2 meter.
Ter plaatse van trap zijn 2 trapleuningen op verschillende hoogtes gewenst en ontbreekt signalerende strip op traptreden	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Opmerrking meenemen in toekomstplannen.
Ontbrekende traplift voorziening	Gebouw gebonden	Nee	N.v.t.	Niet noodzakelijk gezien aanwezigheid personenlift.
Geen verlichte aanwijsborden in contraskleuren en ontbreken akoestische alarmeringsborden	Gebouw gebonden	Nee	Uitstellen	Er is wel akoestische alarmering aanwezig (brandmelding/ ontruimingsalarm).
Niet bekend of wanden/ plafonds zijn bekleed met akoestisch materiaal om echo/ nagalm te beperken	Gebouw gebonden	Nee	N.v.t.	Er zijn geen akoestische problemen in De Schakel en daarom ook geen noodzaak om dit punt verder op te pakken.
Tafels in foyer niet geschikt voor rolstoel	Inrichtingsadvies	Nee	Uitstellen	Rolstoel kan niet ver genoeg onder de tafel door tafelpoot in het midden van de tafel.

Sporthal De Schans

[illegible]

Gemeentehuis

[illegible]

Gymzaal Beesel

[illegible]