

Wij werken niet met keuringsrapporten, dus deze kunnen wij niet aanleveren. In plaats daarvan maken wij gebruik van de applicatie Playmapping. Via deze applicatie worden per locatie en per toestel bevindingen vastgelegd door de inspecterende firma Repcon (bijvoorbeeld houtrot, beschadigingen, slijtage). Deze bevindingen worden aan ons teruggekoppeld en voorzien van een prioriteit (acceptabel, ongewenst, onacceptabel of hoog). Op basis daarvan krijgen wij inzicht in welk onderdeel van het toestel aandacht vereist en welke actie moet worden ondernomen.

Van de actiepunten hebben we alle niet acceptabele bevindingen afgehandeld (een gedeelte van de acceptabele bevindingen staan nog op de werklijst).

Voor de locatie Hertogenlaan 103 (achterkant flat Zonstraat) staan hieronder per toestel de bevindingen aangegeven vanuit Repcon in Playmapping. De namen van de medewerkers zijn afgeschermd wegens privacy-redenen.

1. De Klim/Klautercombi:



De openstaande actiepunten van dit toestel tijdens de keuring waren de volgende:

Actiepunt 1:

BEVINDING: ONDERDEEL - ONDERDEEL / ONDERDELEN ONTBREKEN

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:19)

Prioriteit: 3 - Onacceptabel

Omschrijving: Enkele onderdelen ontbreken

Aantekeningen: Touwbrug (?) ontbreekt

 Wijzig

 Actie

 Accepteer

ACTIE: ONDERDELEN AANBRENGEN

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:20)

Aantekeningen: Waarschijnlijk niet meer leverbaar

 Wijzig

 Afronden

Destijds hebben we gezamenlijk besloten om de touwbrug ter waarde van €5.961,50 niet te vervangen. Dit besluit heeft mede plaatsgevonden op basis van de mail van 11-07-2025 van de firma Repcon, zie bijlage 3.

Actiepunt 2:

BEVINDING: ONDERGROND - VEILIGHEIDSONDERGROND LAGER DAN MAAVELD

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:27)

Prioriteit: 3 - Onacceptabel

Omschrijving: Ondergrond - Veiligheidsondergrond lager dan maaiveld

Aantekeningen: Veel zand is weggespeeld

 Wijzig  Actie  Accepteer

ACTIE: ZAND AANVULLEN

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:28)

 Wijzig  Afronden

Dit actiepunt dat onacceptabel was betrof het zogenaamde valzand. Dit hebben onze medewerkers meermaals aangevuld echter verdwijnt dit zand vaker door omwonenden die het zand blijkbaar ook goed kunnen gebruiken.

Actiepunt 3:

BEVINDING: MATERIALEN - GLASVEZELS

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/05/2021 10:36)

Prioriteit: 5 - Acceptabel

Omschrijving: Polyester delen moet beschermd zijn door een (gel-) coating. De onderliggende glasvezels mogen niet aan het oppervlak liggen waardoor de gebruikers hieraan worden blootgesteld.

Aantekeningen: Glijbaan vertoont slijtage onderliggende glasvezel laag zichtbaar

 Wijzig  Actie  Accepteer

ACTIE: CONTROLEER

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/05/2021 10:38)

 Wijzig  Afronden

Dit actiepunt staat op de werklijst.

Actiepunt 4:

BEVINDING: ONDERDEEL - BESCHADIGD

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:30)
Prioriteit: 5 - Acceptabel
Omschrijving: Onderdeel beschadigd
Aantekeningen: 1 staander is beschadigd

Wijzig

Actie

Accepteer

ACTIE: "ADVIES: GEEN DIRECTE ACTIE NOODZAKELIJK, WEL CONTROLEREN"

Aangemaakt door: [REDACTED] (11/03/2025 09:31)

Wijzig

Afronden

Ook dit actiepunt staat op de werklijst.

2. De olifant



Hier moet alleen een nieuw typeplaatje worden aangebracht, voor de rest geen actiepunten.

3. Het jeugddoel



Geen actiepunten verder.

4. Het andere jeugddoel



Ook geen actiepunten.

5. De kameel



Ook geen actiepunten.

6. De triodraai



En ook bij dit laatste toestel geen actiepunten verder.