

Toelichting reparaties en vervangingen

Kostenoverzicht

Sporthal De Beek	€ 6.992,32
Sportcentrum Molenbroek	€ 4.835,69
Sporthal 2 Molenbroek	€ 1.103,72
Totaal	€ 12.931,73

Sporthal De Beek
Beerakker 13
5761 EN Bakel

Datum overzicht: 30-07-2015

Samenvatting opname Janssen Fritsen					Gemeente			
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar	Opmerking beheerder	Voorstel	Actie	Kosten
6	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht	6	Demping erg slecht, slijtage aan de hoezen	1990	Betreft extra voorziening in sporthal, geen basisuitrusting.	Verwijderen uit sporthal i.p.v. vervangen. (Kosten vervanging bedragen totaal € 1.710)	Openstaand	€ -
2	Ringstel wegdraaibaar meervoudig touw	2	Touw uitgedroogd, wordt weer goedgekeurd als touw vervangen is	1981	-	Vervangen	Openstaand	€ 736,00
4	Touw	4	Touw uitgedroogd advies vervangen door koord met touwblokken en disloceerwartels	1981	-	Vervangen	Openstaand	€ 1.966,60
2	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks zonder conische klemring	1	3 x grendelhuis stuk . 00.107.139 Advies vervangen	1981	-	Vervangen	Openstaand	€ 522,00
6	Grendelhuis	3	3 x grendelhuis lip afgebroken. Advies vervangen	1981	-	Vervangen	Openstaand	
6	Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard	2	2 x rits stuk. Advies vervangen.	2000	-	Vervangen	Openstaand	€ 466,00
5	Hoes	2	2 x rits stuk. Advies vervangen.	2000	-	Vervangen	Openstaand	
1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat enkelvoudig	1	Omvalgevaar	1981	-	Vervangen	Openstaand	€ 725,00
1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter	1	Demping slecht , hoes plooit , slijtage aan de zijanten van de mat. Advies vervangen	1980	Betreft extra voorziening in sporthal, geen basisuitrusting. Vanwege gelijktijdig gebruik door 2 scholen is destijds een extra mat aangeschaft.	Vervangen vanwege schoolgebruik	Openstaand	€ 2.150,00
2	Trapezoïde groot	2	Lasnaden gescheurd, ernstige roestvorming. Advies vervangen	1981	Actie (lassen en schilderen) wordt opgepakt door beheerder. Kosten worden gedekt via onderhoudspot sporthallen	Niet vervangen maar repareren. (Kosten via onderhoudspot sporthallen.)	Openstaand	€ -
2	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek hydraulische pomp	2	Beide afgekeurd wegens roestvorming.	1981	Betreft extra voorziening in sporthal, geen basisuitrusting omdat er geen basketbalvereniging gebruik maakt van de sporthal. Na reparatie kan het toestel worden ingezet voor recreatief gebruik. Lakwerk wordt opgepakt door beheerder.	Niet vervangen maar repareren. (Kosten lakwerk via onderhoudspot sporthallen.)	Openstaand	€ -
18	Zitlat (D)	5	Houtwerk gescheurd. Advies vervangen	1995	Houtwerk is geschuurd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
6	Flexoturninstallatie® Zuil 200 cm	4	4 stuks zitten muurvast, kan ook niet gestickerd worden	1981	Toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
10	Zitlat (D) (12x2x415cm)	1	00.107.172 - 1 × zitlat gescheurd. Advies vervangen	1981	Houtwerk is geschuurd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel	1	Ernstige roestvorming. Advies lakken	1981	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
13	Honkpaal metalen voet	13	Afgekeurd wegens ernstige roestvorming	1975	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1	Sterk verouderd, onhandig in gebruik. Advies vervangen	1981	Is nog functioneel	Niet vervangen	Geen actie benodigd	€ -
1	Lange mat Canvas met richtloper 10	1	Loopvlak stuk, demping is matig. Advies vervangen	1990	Dit jaar niet noodzakelijk	Niet vervangen	Geen actie benodigd	€ -
6	Turnbank 360 cm	0	-	1995	-	-	Geen actie benodigd	€ -
5	Turnbank 400 cm excl. evenwichtslat	0	Licht doorgezakt , verouderd	1981	-	-	Geen actie benodigd	€ -
2	Acryl bord 180x120 cm	1	1 bord is bij ring gescheurd	1981	Betreft extra voorziening in sporthal, geen basisuitrusting omdat er geen basketbalvereniging gebruik maakt van de sporthal. Geschikt voor recreatief gebruik	Niet vervangen	Geen actie benodigd	€ -
2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	Schuifbuis erg roestvormig. Advies compleet vervangen. Incl mand kunststof training.	1981	Lakwerk is uitgevoerd. Vervangen mand niet noodzakelijk. Verplicht bij competitie maar niet bij trainingen. Voldoende rieten manden voorhanden t.b.v. trainingen	Niet vervangen	Geen actie benodigd	€ -
Subtotaal excl. BTW								€ 6.565,60
Korting 5%								€ -328,28
Vrachtkosten								€ 230,00
Montage en installatiekosten								€ 525,00
Totaal excl. BTW								€ 6.992,32

Sportcentrum Molenbroek
Sportlaan 5
5421 SK Gemert

Datum overzicht: 30-07-2015

Samenvatting opname Janssen Fritsen				Gemeente				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar	Opmerking beheerder	Advies	Actie	Kosten
2	Securit bord 180x120 cm	1	Gebroken. Advies vervangen	1990	-	Vervangen	Openstaand	€ 435,00
1	Dek (00.107.050)	1	Gat in springdek	2007	-	Vervangen	Openstaand	€ 523,00
1	Houtwerk korte zijde deel 2 (00.107.051)	1	Houtwerk stuk afgebroken. Advies vervangen	1985	-	Vervangen	Openstaand	€ 62,50
2	Houtwerk korte zijde deel 6 (00.107.051)	2	Houtwerk gescheurd	1985	-	Vervangen	Openstaand	€ 208,00
1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat enkelvoudig	1	Omvalgevaar	1977	-	Vervangen	Openstaand	€ 725,00
5	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks zonder conische klemring	4	00.107.021 - afgekeurd op roestvorming 00.107.022 - afdekdop bovenkant stijl ontbreekt, 1 x stijl ingedeukt. 00.107.023 - beginnende roestvorming.	1978	Lakwerk is uitgevoerd, overige zaken nog repareren	Repareren	Openstaand	€ 2,85
15	Grendelhuis	9	00.107.020 3 stuks lip afgebroken 00.107.021 - 3 stuks 00.107.022 - 2 stuks 00.107.024 - 1 stuks	1977	-	Vervangen	Openstaand	€ 1.566,00
16	Flexoturninstallatie® Zuil 200 cm	1	00.107.006 defect staaldraad stuk	1977	-	Vervangen	Openstaand	€ 19,80
3	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek hydraulische pomp	3	Totaalstaat is slecht: gaten bij cilinder ver ingesleten, wielen scheuren. Bord is gescheurd. Advies torens geheel vervangen	1980	Lakwerk wordt opgepakt door beheerder. Wielen vervangen.	Niet vervangen maar repareren. <i>(Kosten lakwerk via onderhoudspot sporthallen.)</i>	Openstaand	€ 92,00
1	Acryl bord 180x120 cm	1	Bord is gescheurd	1980	-	Vervangen	Openstaand	€ 635,00
2	Trapezoïde groot	2	Roestvorming	1965	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
18	Honkpaal metalen voet	18	Erstige roestvorming. Advies vervangen of schuren en lakken	1977	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
1	Springkast piramidaal	0	Houtwerk splintervormig. Speling op de delen	1985	Houtwerk geschuurd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
1	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 10 cm	0	Houtwerk gescheurd	1977	Houtwerk geschuurd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
3	Zitlat (D)	2	Houtwerk gescheurd	1977	Houtwerk geschuurd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
14	Turnbank 400 cm excl. evenwichtslat	0	Zitlatten gescheurd. Frames doorgezakt. Div malen opnieuw gelast. Advies vervangen door nieuwe banken	1977	Houtwerk geschuurd, toestel is hersteld	Niet vervangen	Afgerond	€ -
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel	1	Roestvorming, lakversplintering, wielen draaien slecht	1977	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
2	Basketbaltoren Inklapbaar	0	-	1990	-	-	Geen actie benodigd	€ -
1	Springkast piramidaal-recht	0	-	2007	-	-	Geen actie benodigd	€ -
26	Zitlat (D)	15	Zitlatten splintervormig	1975	Houtwerk geschuurd, toestel is hersteld	-	Geen actie benodigd	€ -
1	Lange mat Canvas met richtoper 10 meter	1	slijtage bovenzijde stuk en zijkant advies: vervangen	1977	Verplaatst naar sporthal 2 t.b.v. recreatief gebruik	Niet vervangen	Geen actie benodigd	€ -
Subtotaal excl. BTW								€ 4.269,15
Korting 5%								€ -213,46
Vrachtkosten								€ 120,00
Montage en installatiekosten								€ 660,00
Totaal excl. BTW								€ 4.835,69

Sporthal 2 Molenbroek
Sportlaan 5
5421 SK Gemert

Datum overzicht: 30-07-2015

Samenvatting opname Janssen Fritsen					Gemeente			
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar	Opmerking beheerder	Advies	Actie	Kosten
4	Handbaldoel 100 cm diep	4	Afgekeurd wegens, open haken in stijlen + ligger kans op vingerbeknelling. Schoren roestvormig. Stickers erg beschadigd	2000	Lakwerk is uitgevoerd en 5 inslagdoppen zijn gemonteerd. Stickers en nieuwe haken nog leveren en aanbrengen	Repareren stickers en haken	Openstaand	€ 577,60
2	Houtwerk korte zijde deel 1 met gaten	2	Let op multikast. Ingescheurd bij aanslagblok	2013	Vervangen o.b.v. garantie	-	Afgerond	€ -
14	Turnmat Bisonsyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Zacht	14	Demping slecht. Grote gaten in de hoezen. Advies verwijderen uit de zaal	1977	Verwijderd uit sporthal	-	Afgerond	€ -
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	1	Banden lek. Lak eraf. Bodemplaat splintervormig. Advies verwijderen uit de zaal	1977	Verwijderd uit sporthal	-	Afgerond	€ -
4	Scheidsrechterstoel met PVC kuipzitting (00.107.540 t/m 00.107.543)	4	Afgekeurd wegens roestvorming. Advies lakken	1977	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	Roestvormig op schuifbuis	1977	Lakwerk is uitgevoerd, toestel is hersteld	-	Afgerond	€ -
2	Springkast Multi-kast® Bovendeel met zijopeningen	0	-	2013	-	-	Geen actie benodigd	€ -
7	Volleybalpaal aluminium	0	-	1980	-	-	Geen actie benodigd	€ -
Subtotaal excl. BTW								€ 577,60
Korting 5%								€ -28,88
Vrachtkosten								€ 25,00
Montage en installatiekosten								€ 530,00
Totaal excl. BTW								€ 1.103,72