

Feiten en Conclusies uitgevoerde onderzoeken

De feiten:

- a. Door de broeders is bevestigd dat er voorheen, vanaf een kloostergebouw (de kerk) een hemelwataanvoer richting de vijver is aangelegd;
- b. Door bewoner kapeldreef nr. 21 is bevestigd dat zij hun RWA-afvoer met een T-stuk, hebben aangesloten op de ter plaatse gelegen leiding naast de woning;
- c. Op de plantekening van het project van Arcadis, d.d. 07-09-2001 staat met een peil aangegeven dat de aanwezige leiding richting de vijver, moet worden aangesloten op de, ter plaatse, aanwezige inspectieput;
- d. Door de brandweer en de gemeente zijn een aantal keren watersuppleties bij de vijver uitgevoerd en zijn deze in de kortste tijd weer weggelekt;
- e. Ook is geconstateerd dat het waterniveau in de vijver, door het jaar heen, steeds gelijk is aan het niveau overeenkomstig de aanwezige RWA-afvoer;
- f. Als bij een stevige regenbui water richting de vijver stroomt, verdwijnt het na de bui gelijk weer richting het riool, met de hoeveelheden m3 regenwater die direct in de vijver terechtkomt;
- g. **Het is uitgesloten dat dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan indien er geen leiding – aangesloten op de vijver en het riool – aanwezig is, die zorgt voor de directe afvoer van het regenwater.**

Conclusies:

- a. Op basis van de beschikbare informatie, is het aannemelijk dat een leiding – aangesloten op het riool en de vijver – ter plaatse aanwezig is (sinds 1969);
- b. Voor de zekerstelling en meest eenvoudigste oplossing is het graven van een sleuf ter plaatse van de aanwezige leiding die op - +/- 1 á 1,5m is aangesloten. De leiding kan dan tevens worden omgelegd en aangesloten op de inspectieput;
- c. Tevens dient er dan gelijktijdig een terugslagklep op de aanwezige leiding te worden geplaatst.

In tegenstelling tot de feiten en conclusies zijn de medewerkers van de gemeente van mening dat er ter plaatse geen leiding van het riool richting de vijver aanwezig is.

Door ter plaatse van de inspectieput een sleuf te graven – uit te voeren door de gemeente – kan eenvoudigweg de aanwezigheid van de leiding worden vastgesteld.

Huijbergen augustus/september 2022