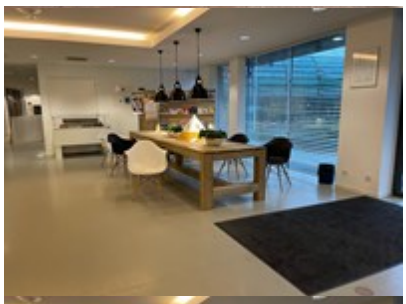
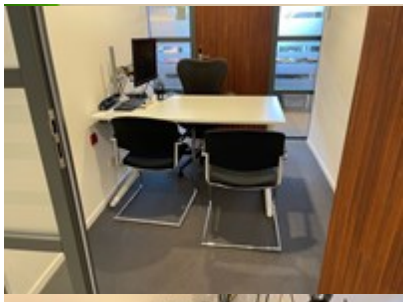
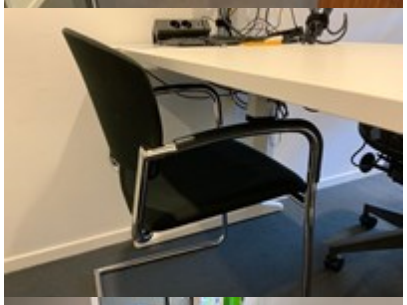
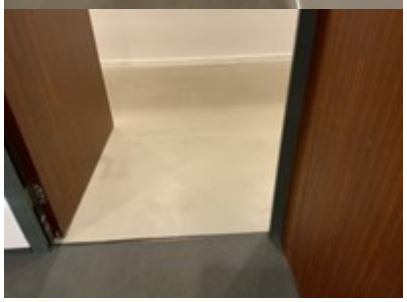
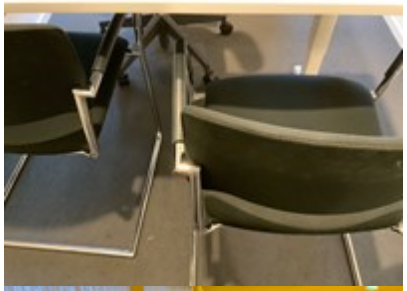
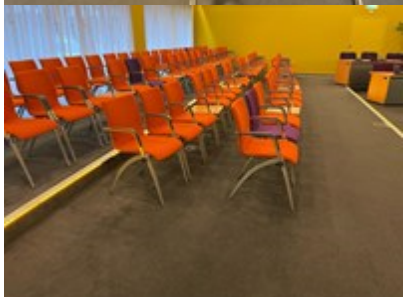
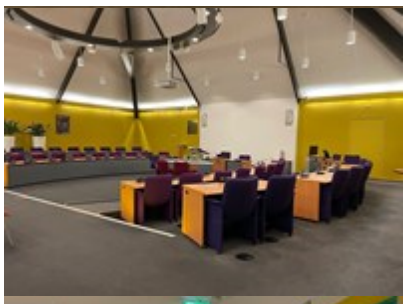
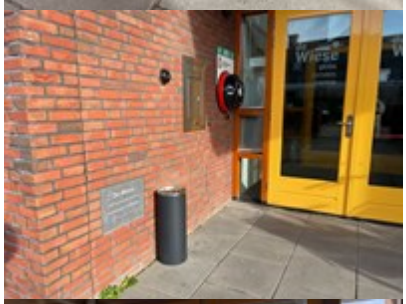
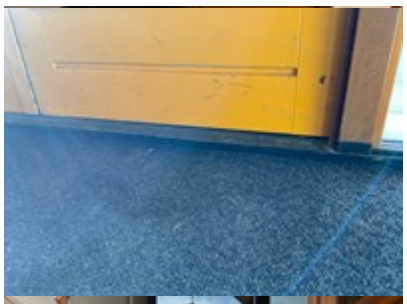
Rapport	Element	Afbeelding	Bevinding
Gemeentehuis Houten	De entree - Buitentrap		Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.
Gemeentehuis Houten	De entree - Buitentrap		De leuning bevindt zich enkel in het midden van de trap.
Gemeentehuis Houten	De entree - Tourniquetdeur		Voor de entree bevindt zich een plek waar gerookt wordt.
Gemeentehuis Houten	De entree - Tourniquetdeur		Er bevindt zich geen knop voor het verlagen van de snelheid van de tourniquetdeur.
Gemeentehuis Houten	De entree - Tourniquetdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Gemeentehuis Houten	De entree		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.

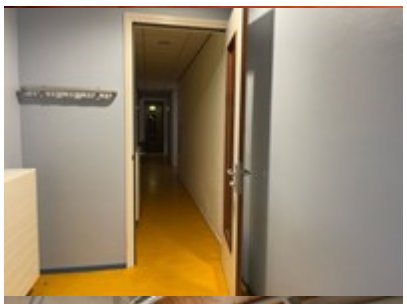
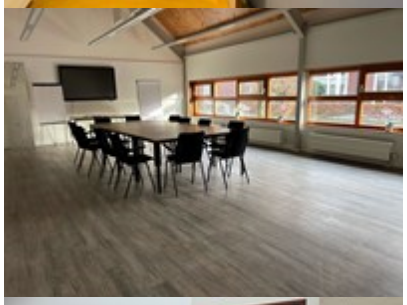
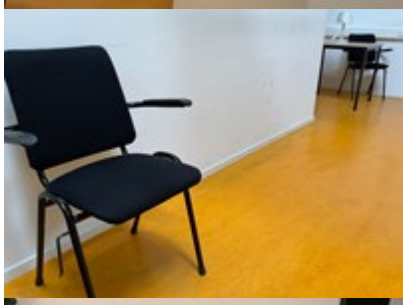
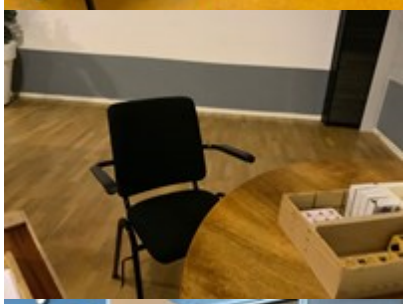
Gemeentehuis Houten	De wachtruimte - Wachtruimte		De tafel heeft een 62cm vrij onderrijdbare hoogte.
Gemeentehuis Houten	De wachtruimte - Wachtruimte		De tafel heeft een 43cm vrij inrijdbare diepte.
Gemeentehuis Houten	De wachtruimte - Wachtruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Gemeentehuis Houten	De drankautomaat in de wachtruimte - Geen bemande balie: drankautomaat		Het bedienpaneel bevindt zich op 148cm hoogte.
Gemeentehuis Houten	De drankautomaat in de wachtruimte - Geen bemande balie: drankautomaat		De drankautomaat in de wachtruimte heeft geen standaardindeling.
Gemeentehuis Houten	Het loket - Zit-loket		Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.

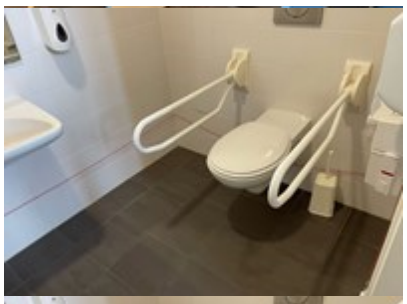
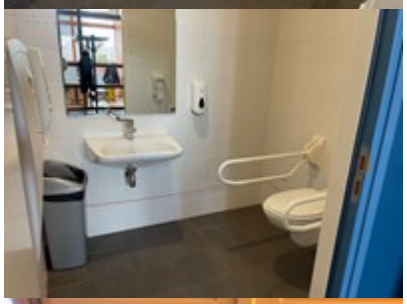
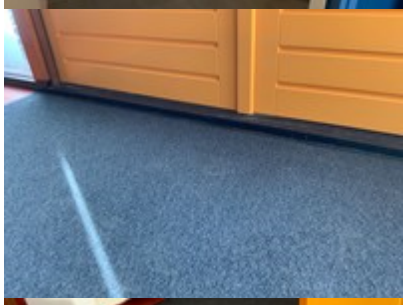
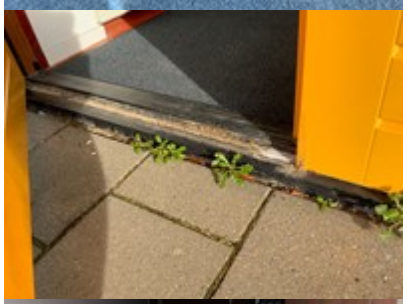
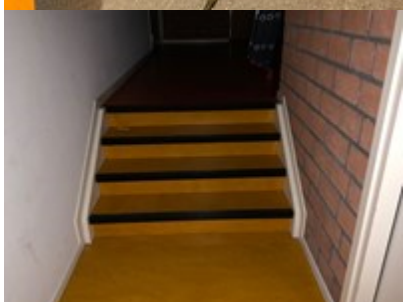
Gemeentehuis Houten	De spreekkamer - Ruimte		De vrije draaicirkel is 120cm boven 30cm hoogte van de vloer.
Gemeentehuis Houten	De spreekkamer - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Gemeentehuis Houten	De vergaderzaal - Hellingbaan		Het oppervlak van de hellingbaan is onvoldoende contrasterend tov het aangrenzende vloeroppervlak.
Gemeentehuis Houten	De vergaderzaal - Handmatige toegangsdeur		De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 0cm breed.
Gemeentehuis Houten	De vergaderzaal - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Gemeentehuis Houten	De raadzaal - Rolstoelplaats		Er ontbreekt een bordje met tekst en/of rolstoelsymbool bij de rolstoelplaats.

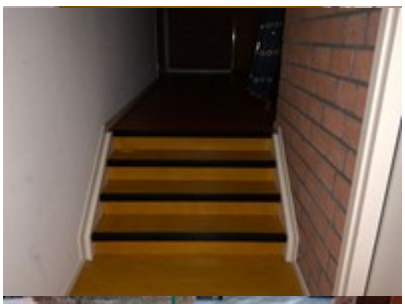
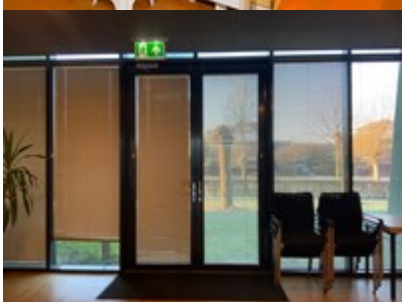
Gemeentehuis Houten	De raadzaal - Ringleiding		Er ontbreekt een ringleiding of vergelijkbare gehoorondersteuning in de raadzaal.
Gemeentehuis Houten	Het restaurant - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Gemeentehuis Houten	Het restaurant - Tafel		Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.
Gemeentehuis Houten	Het rolstoelvriendelijk toilet		Er bevindt zich een deurdranger op de deur.
Gemeentehuis Houten	Het rolstoelvriendelijk toilet		De vrije transferruimte is 113cm lang.
Gemeentehuis Houten	Het rolstoelvriendelijk toilet		Er bevindt zich een obstakel in de transferruimte naast de closetpot.

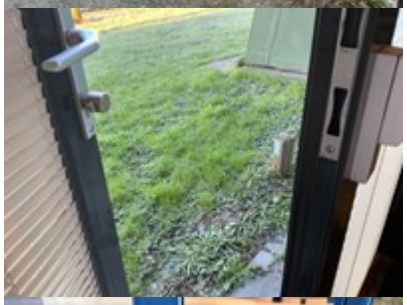
Gemeentehuis Houten	Het rolstoelvriendelijk toilet		Er ontbreekt een vrij opstelvlak in de breedterichting voor de toiletpot.
Gemeentehuis Houten	De nooduitgang bij de Raadzaal - Automatische nooddeur		De nooddeur was niet te openen op het moment van toetsen.
Cultureel Centrum de Wiese	De parkeervoorziening - Haakse GPP		De gehandicaptenparkeerplaats is 290cm breed.
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 5cm hoog.
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Handmatige in entreedeur		Voor de entree bevindt zich een plek waar gerookt wordt.
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Handmatige in entreedeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.

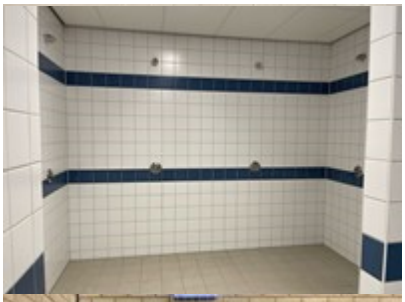
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 3cm hoog.
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Handmatige tussendeur		De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.
Cultureel Centrum de Wiese	De entree - Handmatige tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Cultureel Centrum de Wiese	De garderobe met kledinghaakjes - Garderobe		De kledinghaakjes bevinden zich op 154cm hoogte.
Cultureel Centrum de Wiese	Vergaderzaal 1 - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Cultureel Centrum de Wiese	Vergaderzaal 1 - Handmatige toegangsdeur		De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.

Cultureel Centrum de Wiese	Vergaderzaal 2 - Handmatige tussendeur		De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 25cm breed.
Cultureel Centrum de Wiese	Vergaderzaal 2 - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Cultureel Centrum de Wiese	De biljartzaal - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Cultureel Centrum de Wiese	De biljartzaal - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Cultureel Centrum de Wiese	De grote zaal - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Cultureel Centrum de Wiese	Het rolstoelvriendelijk toilet		De deur heeft geen beugel of deze bevindt zich aan de verkeerde kant.

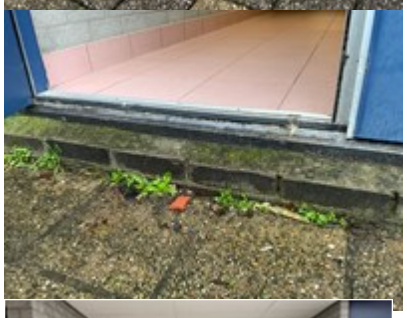
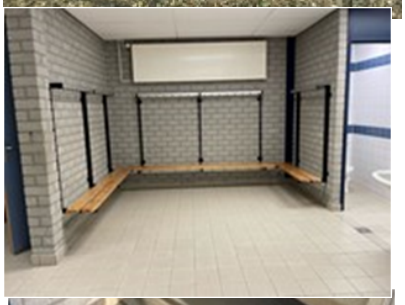
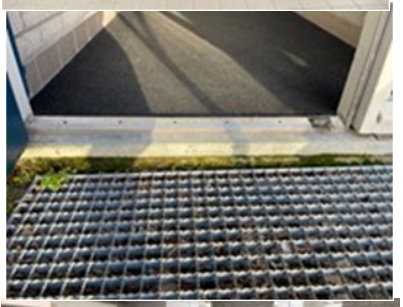
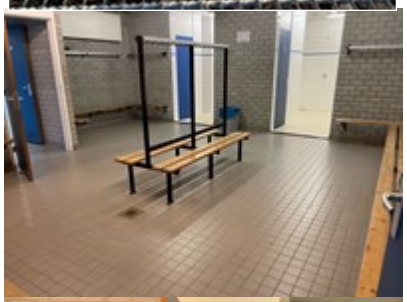
Cultureel Centrum de Wiese	Het rolstoelvriendelijk toilet		De vrije doorgangsbreedte naar de zijwaartse transferruimte naast de closetpot is 58cm.
Cultureel Centrum de Wiese	Het rolstoelvriendelijk toilet		De vrije transferruimte naast de closetpot is 61cm.
Cultureel Centrum de Wiese	Het rolstoelvriendelijk toilet		De vrije transferruimte is 104cm lang.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van vergaderzaal 1 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van vergaderzaal 1 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van vergaderzaal 2 - Trap		Er bevindt zich een hoogteverschil van 51cm of hoger.

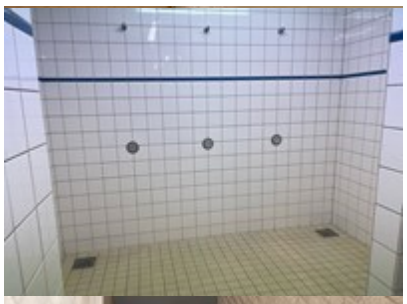
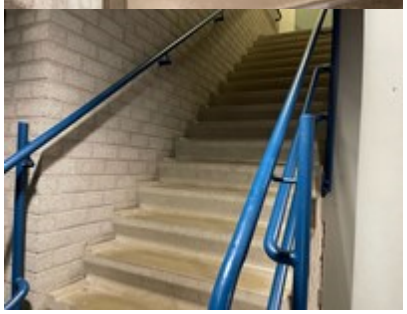
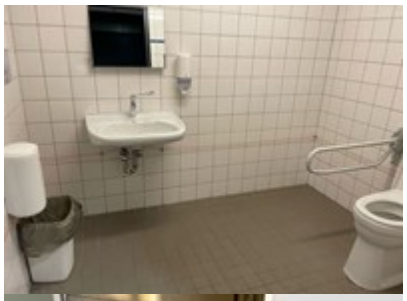
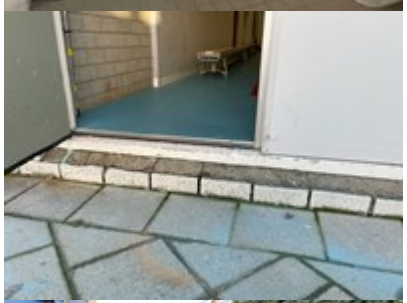
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van vergaderzaal 2 - Trap		Er ontbreekt een leuning bij de trap.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van vergaderzaal 2 - Hellingbaan		De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 12%.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van het café - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.
Cultureel Centrum de Wiese	De nooduitgang van het café - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 8cm hoog.
Kinderbibliotheek Schoneveld	Het inlever en uitleenautonaat in de bibliotheek - Automaat		Inleverautomaat heeft geen standaardindeling.
Kinderbibliotheek Schoneveld	De nooduitgang - Handmatige nooddeur		De deur opent met 7kg trek-/duwkracht.

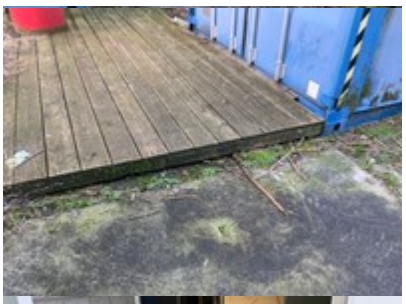
Kinderbibliotheek Schoneveld	De nooduitgang - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 9cm hoog.
Kinderbibliotheek Schoneveld	De nooduitgang		De route vanaf de nooduitgang is niet verhard.
Sporthal De Wetering	De entree - Drempelhulp		De hellingbaan heeft niet dezelfde vrije doorgangsbreedte als de deur.
Sporthal De Wetering	De entree - Handmatige in entreedeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Wetering	De entree - Handmatige in entreedeur		De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Wetering	De reguliere kleedkamer		De kledinghaken bevinden zich op 161cm hoogte.

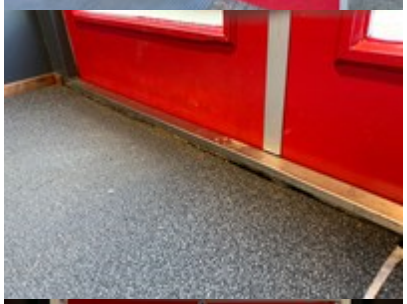
Sporthal De Wetering	De reguliere douche		Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche.
Sporthal De Wetering	De sportruimte - Handmatige toegangsdeur		De deur opent met 5kg trek-/duwkracht.
Sporthal De Wetering	De sportruimte - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Wetering	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Er bevindt zich een hoogteverschil van >100cm hoog.
Sporthal De Wetering	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.
Sporthal De Wetering	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Het is een open trap.

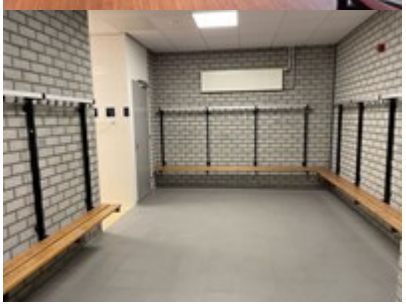
Sporthal De Wetering	De rolstoelplaats op de tribune - trap		De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 98cm.
Sporthal De Wetering	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Er bevindt zich geen rolstoelplaats op de tribune.
Sporthal De Wetering	Het regulier publiek toilet - Regulier toilet		Het toilet is niet bereikbaar en/of betreedbaar met een rolstoel/rollator.De deuren zijn minder dan 80cm breed.
Sporthal De Wetering	De nooduitgang van sportzaal 1 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 17cm hoog.
Sporthal De Wetering	De nooduitgang van sportzaal 2 - Route		Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast zijn) op de route.
Sporthal De Wetering	De nooduitgang van sportzaal 2 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 23cm hoog.

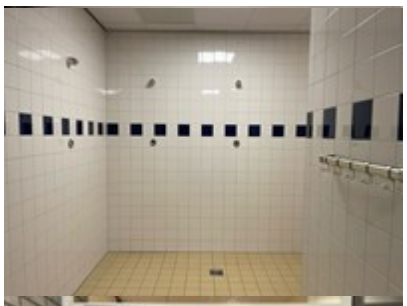
Sporthal De Wetering	De nooduitgang van sportzaal 3 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 13cm hoog.
Sporthal De Wetering	De nooduitgang van de kleedkamergang - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 22cm hoog.
Sporthal De Wetering	De aangepaste kleedkamer		Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.
Sporthal de Slinger	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.
Sporthal de Slinger	De reguliere kleedkamer		De kledinghaken bevinden zich op 165cm hoogte.
Sporthal de Slinger	De reguliere kleedkamer - Handmatige uitgangsdeur		De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 0cm breed.

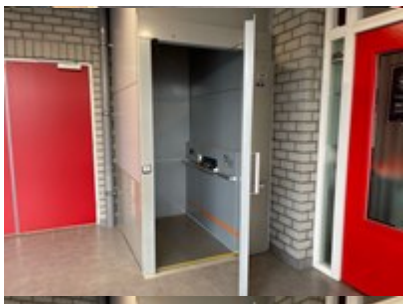
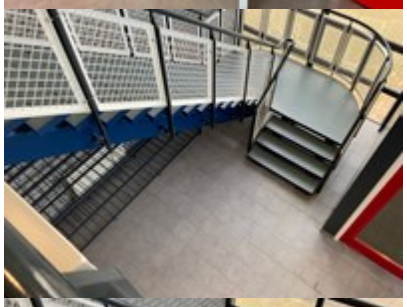
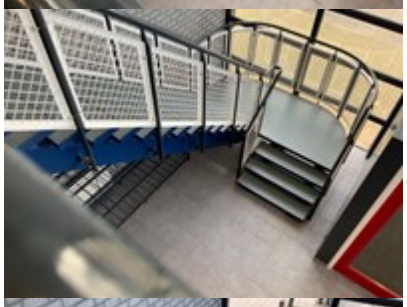
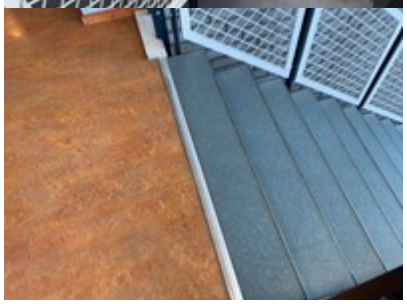
Sporthal de Slinger	De reguliere douche		Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche.
Sporthal de Slinger	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Er bevindt zich een hoogteverschil van >100cm hoog.
Sporthal de Slinger	De rolstoelplaats op de tribune - trap		Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.
Sporthal de Slinger	De rolstoelplaats		Er ontbreekt een bordje
Sporthal de Slinger	Het rolstoelvriendelijk toilet		Het alarm werkt niet.
Sporthal de Slinger	De nooduitgang van de sportzaal rechts - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 20cm hoog.
Sporthal de Slinger	De nooduitgang van sportzaal rechts		De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.

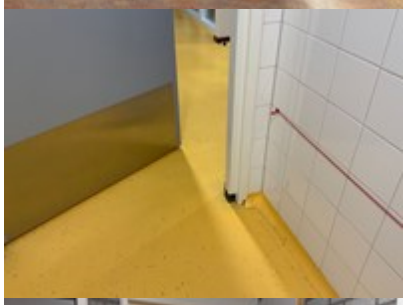
Sporthal de Slinger	De nooduitgang van sportzaal rechts - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 13cm hoog.
Sporthal de Slinger	De nooduitgang van de sportzaal links - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 14cm hoog.
Sporthal de Slinger	De nooduitgang van de sportzaal links		De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.
Sporthal de Slinger	De aangepaste kleedkamer		Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.
Sporthal De Kruisboog	De parkeervoorziening - Haakse GPP		Er ontbreekt markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Entree zichtbaar		Er ontbreekt een duidelijke aanduiding van de entree van de locatie.

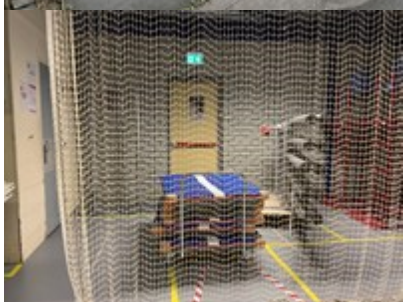
Sporthal De Kruisboog	De entree		De route is niet egaal.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Opritje		Het opritje heeft een stijgingspercentage van 37%.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 7cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Handmatige in entreedeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 4cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	De entree - Handmatige tussendeur		De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.

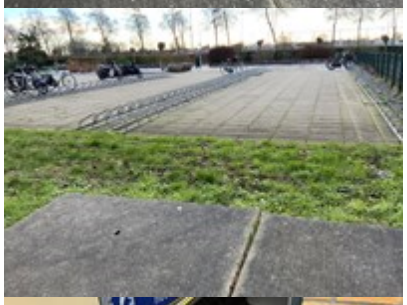
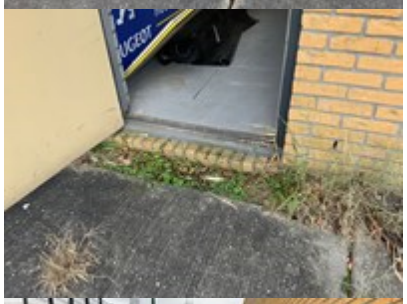
Sporthal De Kruisboog	De entree - Handmatige tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De kantine - Handmatige toegangsdeur		De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.
Sporthal De Kruisboog	De kantine - Tafel		De tafel heeft een 63cm vrij onderrijdbare hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De kantine - Tafel		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
Sporthal De Kruisboog	De kantine		De tafel is onvoldoende verlicht.
Sporthal De Kruisboog	De reguliere kleedkamer		De kledinghaken bevinden zich op 160cm hoogte.

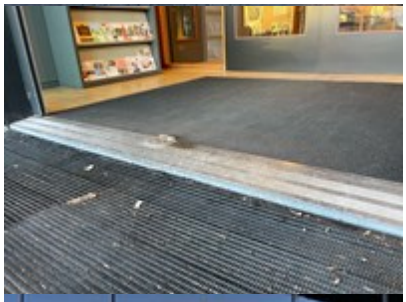
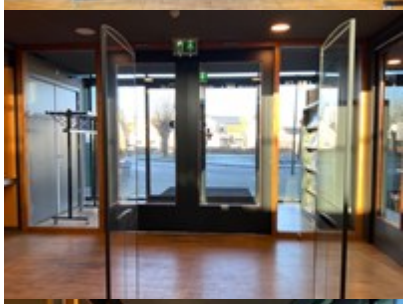
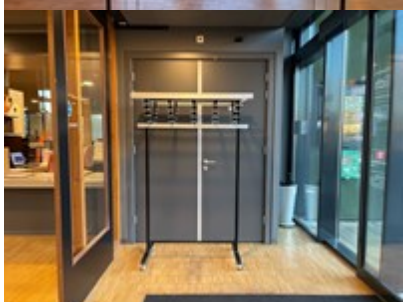
Sporthal De Kruisboog	De reguliere douche		Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche.
Sporthal De Kruisboog	De sportruimte - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		Er ontbreekt reliëf op het oproeppaneel.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		De liftdeur is niet automatisch.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		Er ontbreekt een akoestische verdiepingsmelder in de lift.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras.

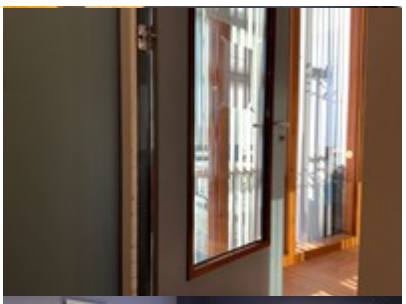
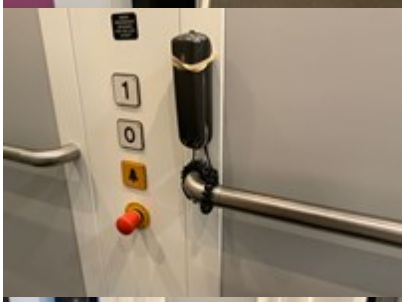
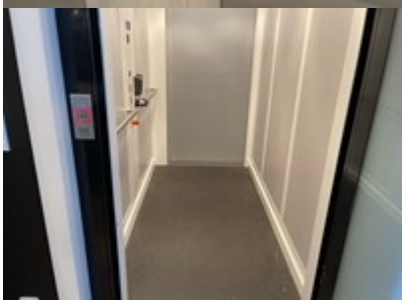
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		De liftcabine heeft te zwakke verlichting.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Lift		De periodieke liftkeuring is niet meer geldig.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Trap		Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Trap		Het is een open trap.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Trap		De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 98cm.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Trap		De trap bevindt zich in de directe verplaatsingslijn en er ontbreekt een tactiele indicator.

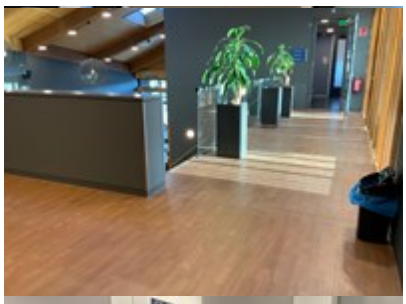
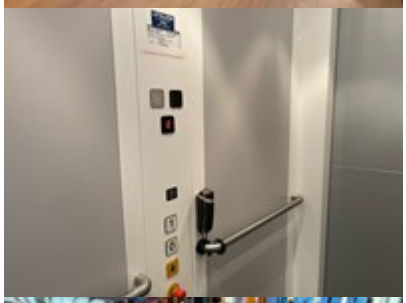
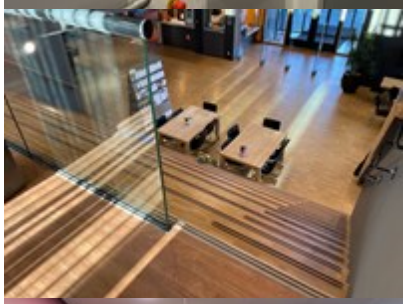
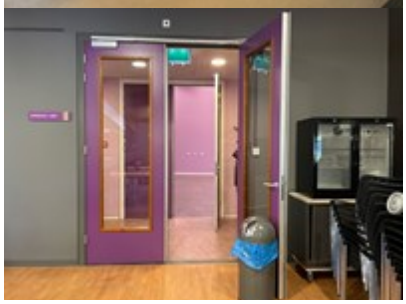
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Handmatige toegangsdeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Handmatige toegangsdeur		De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
Sporthal De Kruisboog	De tribune in de sportruimte - Tribune		Er ontbreekt een bordje met tekst en/of rolstoelsymbool bij de rolstoelplaats.
Sporthal De Kruisboog	Het rolstoelvriendelijk toilet - Handmatige toegangsdeur		De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 17cm breed.
Sporthal De Kruisboog	Het rolstoelvriendelijk toilet		De deur heeft geen beugel of deze bevindt zich aan de verkeerde kant.
Sporthal De Kruisboog	Het rolstoelvriendelijk toilet		Er wordt niet binnen 2 minuten gereageerd op het alarmkoord.

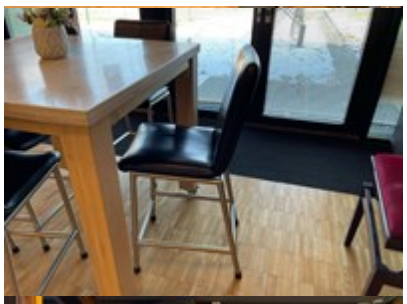
Sporthal De Kruisboog	Het rolstoelvriendelijk toilet		De kantelspiegel biedt geen/onvoldoende zicht op 120cm ooghoogte en/of is niet verstelbaar door de bezoeker.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van de kleedkamergang - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 11cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van de kleedkamergang		De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 3 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 7cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 3		De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 2 - Route		Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast zijn) op de route.

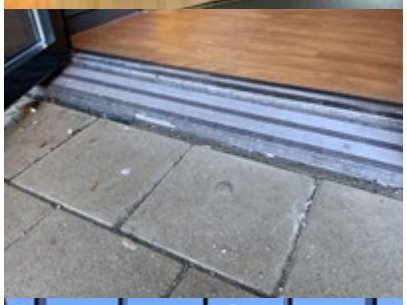
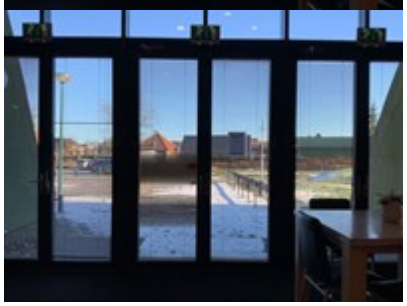
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 2 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 14cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 2		De route vanaf de nooduitgang is niet verhard.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 1 - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 14cm hoog.
Sporthal De Kruisboog	Nooduitgang van sportruimte 1 - Route		Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast zijn) op de route.
Sporthal De Kruisboog	De aangepaste kleedkamer		Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.
SCC Schoneveld	De parkeervoorziening - Haakse GPP		Er ontbreekt markering rondom de gehandicaptenparkeerplaats.

SCC Schoneveld	De entree - Drempel		Er bevindt zich een hoogteverschil van 4cm hoog.
SCC Schoneveld	De entree - Automatische toegangsdeur naar entreedeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	De entree - Automatische toegangsdeur naar entreedeur		De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	De entree - Automatische tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	De entree - Automatische tussendeur		De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	De garderobe met kledinghaakjes - Garderobe		De kledinghaakjes bevinden zich op 153cm hoogte.

SCC Schoneveld	De spreekkamer en cursusruimte 1 & 2 - Handmatige tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	De spreekkamer en cursusruimte 1 & 2 - Ruimte		Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.
SCC Schoneveld	De Lenstrazaal - Ruimte		Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift		De tactiele letter is minder dan 0,7mm hoog.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift		Er ontbreekt reliëf op het bedienpaneel.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift		Er ontbreekt een akoestische verdiepingsmelder in de lift.

SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift		Er ontbreekt een evacuatiestoel/-matras.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Lift		De periodieke liftkeuring is niet meer geldig.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Trap		Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Handmatige toegangsdeur		De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 0cm breed.
SCC Schoneveld	De muziekruimte 1 t/m 4 - Ruimte		Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.
SCC Schoneveld	De danszaal - Handmatige tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.

SCC Schoneveld	De Grantine - Tafel		De zithoogte van de stoel zonder rug- en armleuningen is 59cm.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet - Automatische tussendeur		De knop is niet duidelijk zichtbaar door hoog contrasterend kleurgebruik.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet - Automatische tussendeur		De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit niet op de juiste hoogte.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet		De deur heeft geen beugel of deze bevindt zich aan de verkeerde kant.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet		Het alarmkoord hangt op 13cm hoogte.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet		Het alarmkoord is niet contrasterend t.o.v. de achtergrond.

SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet		De vrije doorgangsbreedte naar de zijwaartse transferruimte naast de closetpot is 71cm.
SCC Schoneveld	Het rolstoelvriendelijk toilet		De kantelspiegel biedt geen/onvoldoende zicht op 120cm ooghoogte en/of is niet verstelbaar door de bezoeker.
SCC Schoneveld	De nooduitgang vanuit de bovenverdieping - Trap		Er bevindt zich een hoogteverschil van 51cm of hoger.
SCC Schoneveld	De nooduitgang vanuit de bovenverdieping - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.
SCC Schoneveld	De nooduitgang vanuit de Grantine - Handmatige nooddeur		De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 82cm wanneer één deurvleugel open staat.
SCC Schoneveld	De nooduitgang vanuit de Grantine - Handmatige nooddeur		De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.

SCC Schoneveld	De nooduitgang vanuit de Grantine - Drempel		Er bevindt zich een drempel van 3cm hoog.

Conclusie	Advies Brons	Advies Zilver
Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De...
Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn de trap lastig of niet gebruiken.		
Hierdoor kunnen mensen die door chronische longziekten een verminderde conditie hebben het gebouw niet rookvrij betreden.		
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de tourniquetdeur niet of lastig gebruiken.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:Tussen 90 en 160cm hoogte;7,5cm hoge contrasterende ...	Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:Tussen 90 en 160cm hoogte;7,5cm hoge contrasterende ...
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de tafel.	Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 68cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 35cm diepte (voor een persoon met rolstoel).	Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 35cm diepte (voor een persoon met rolstoel).
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de tafel.		
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.		
Hierdoor is het bedienpaneel niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel of rolstoel.	Zorg voor een bedienhoogte van 70-135cm.	Zorg voor een bedienhoogte van 70-135cm.
Hierdoor is de drankautomaat in de wachtruimte niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een visuele beperking.		
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.		Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Hierdoor is er onvoldoende manoeuvreerruimte voor bezoekers met een rolstoel of rollator.	Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 135cm vanaf 30cm hoogte van de vloer (tussen vaste obstakels).
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.	
Hierdoor ontstaat er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.	
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.	
Hierdoor is het onduidelijk dat de plaats(en) gereserveerd zijn voor bezoekers met een rolstoel.	Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en) duidelijk herkenbaar is (zijn) met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is

Hierdoor kunnen bezoekers met een gehoorapparaat het versterkte geluid in de raadzaal niet of niet goed horen.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:Tussen 90 en 160cm hoogte;7,5cm hoge contrasterende	Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:Tussen 90 en 160cm hoogte;7,5cm hoge contrasterende
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.		Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur lastig zelfstandig		Verwijder de deurdranger op de deur. Plaats bij aangepaste ruimtes zoals een aangepaste kleedkamer of rolstoelvriendelijk toilet een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is
Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.		
Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een zijwaartse transfer maken.		Verwijder het obstakel uit de transferruimte naast de closetpot.

Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.		
Hierdoor konden sommige aspecten van de deur niet gecontroleerd worden.		Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van de deur van minimaal 80cm. Voor en na de deur mogen geen drempels of hoogteverschillen aanwezig zijn (of maximaal 3cm).Zorg ervoor dat een drempelhulp of hellingbaan minimaal even breed is
Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto.		Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x300cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm).Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
Hierdoor kunnen mensen die door chronische longziekten een verminderde conditie hebben het gebouw niet rookvrij betreden.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.		Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan heeft over de gehele lengte een vrije doorgangsbreedte die tenminste
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig		Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor zijn de kledinghaakjes niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		

Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Hierdoor kunnen bezoekers in een rolstoel moeilijk de deur achter zich dichttrekken.

Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan

Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de

Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele beperking de trap lastig of niet gebruiken.	Realiseer een leuning bij de trap op 85-95cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).
Hierdoor is de hellingbaan niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
Hierdoor is inleverautomaat niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een visuele beperking.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator of bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur niet zelfstandig openen.	

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.		
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator de hellingbaan lastig of niet gebruiken.		De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben die gelijk is aan de breedte van de (dubbele) deur.
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor zijn de kledinghaken niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator niet of lastig gebruik maken van de douche.	Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het	Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig		Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 4kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de rolstoelplaats in de sportruimte lastig of niet betreden.		
Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat valgevaar voor bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele beperking.		

Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele beperking de trap lastig of niet gebruiken.		
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel geen gebruik maken van de tribune.	Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.) kan zien. Indien deze geplaatst wordt op de tribune, realiseer dan een lift bij het	Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.) kan zien. Indien deze geplaats wordt op de tribune, realiseer een lift bij het
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel/rollator en bezoekers die slecht ter been zijn niet naar het toilet.	Realiseer een toilet welke voldoet aan de volgende punten:- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het toilet;- drempelvrije doorgang;- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;- automatische lichtschakelaar	Realiseer een toilet welke voldoet aan de volgende punten:- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het toilet;- drempelvrije doorgang;- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;- automatische lichtschakelaar
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor is de nooduitgang lastig of niet te bereiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter		Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.		Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de kleedruimte; - drempelvrije doorgang;- deur(en)
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.	Zorg ervoor dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan heeft	Zorg ervoor dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan heeft
Hierdoor zijn de kledinghaken niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.		

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator niet of lastig gebruik maken van de douche.	Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het	Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de rolstoelplaats in de sportruimte lastig of niet betreden.		
Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor is het		
Hierdoor kunnen bezoekers met een beperking geen hulp krijgen als ze ten val zijn gekomen of in andere noodsituaties.		Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en)
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.		Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.		

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.	Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de kleedruimte; - drempelvrije doorgang;- deur(en)
Hierdoor is het voor bezoekers niet duidelijk hoe zij de auto moeten parkeren en wordt door andere auto's mogelijk geen rekening gehouden met de	Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.
Hierdoor is het met name voor bezoekers met een visuele beperking onduidelijk waar de entree zich bevindt.	Breng het huisnummer of de naam van de locatie aan op de gevel of op bewegwijzerbordjes in contrasterende kleuren ten opzichte van de achtergrond. Geschikte kleurencombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de route lastig overbruggen. Hierdoor is het opritje niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn.		Realiseer een egaal pad.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken. Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken. Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm).Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek

Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig		Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de tafel.	Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 68cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 35cm diepte (voor een persoon met rolstoel).	Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 35cm diepte (voor een persoon met rolstoel).
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.		
Hierdoor is deze lastig bruikbaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor zijn de kledinghaken niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator niet of lastig gebruik maken van de douche.	Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking geen gebruik maken van het oproeppaneel.	Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het oproeppaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
Hierdoor is het voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig om de lift te betreden.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking niet zelfstandig gebruik maken van de lift.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet veilig vluchten bij calamiteiten.	Zorg dat er minimaal één evacuatiematras per gebouw beschikbaar is. Plaats deze bij de vluchttrap of bij de BHV-hulpmiddelen. De aanwezige trap moet dan wel toegankelijk zijn voor gebruik met deze matras.

Hierdoor kunnen slechtziende bezoekers zich moeilijk oriënteren.

Hierdoor is de lift mogelijk niet veilig voor gebruikers.

Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Hierdoor ontstaat valgevaar voor bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele beperking.

Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele beperking de trap lastig of niet gebruiken.

Hierdoor is er valgevaar voor met name bezoekers met een visuele beperking.

Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor is het onduidelijk dat de plaats(en) gereserveerd zijn voor bezoekers met een rolstoel.	Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en) duidelijk herkenbaar is (zijn) met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.	
Hierdoor kunnen bezoekers in een rolstoel moeilijk de deur achter zich dichttrekken.	Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan
Hierdoor kunnen bezoekers met een beperking bij noodsituaties geen hulp krijgen.	

Hierdoor hebben niet alle bezoekers de mogelijkheid om de spiegel te gebruiken.	Verplaats de kantelbare spiegel zodat een bezoeker in een rolstoel erbij kan en de spiegel kan kantelen of plaats een nieuwe spiegel. De onderzijde van de spiegel moet zich bevinden op max. 100cm hoogte en de bovenzijde op min. 150cm hoogte.
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.	
Hierdoor is de nooduitgang lastig of niet te bereiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter	Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
Hierdoor is de nooduitgang lastig of niet te bereiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter	
Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.	Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de kleedruimte; - drempelvrije doorgang;- deur(en)
Hierdoor is het voor bezoekers niet duidelijk hoe zij de auto moeten parkeren en wordt door andere auto's mogelijk geen rekening gehouden met de	Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig of niet gebruiken.	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm).Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.		
Hierdoor zijn de kledinghaakjes niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of bezoekers met een rolstoel.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.

Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.	Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.
Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking lastig of geen gebruik maken van het oproeppaneel.	
Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking geen gebruik maken van het bedienpaneel.	Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking niet zelfstandig gebruik maken van de lift.	

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet veilig vluchten bij calamiteiten.	Zorg dat er minimaal één evacuatiematras per gebouw beschikbaar is. Plaats deze bij de vluchttrap of bij de BHV-hulpmiddelen. De aanwezige trap moet dan wel toegankelijk zijn voor gebruik met deze matras.
Hierdoor is de lift mogelijk niet veilig voor gebruikers.	
Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	
Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.	
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.	Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.
Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.	

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking geen gebruik maken van de bedieningsknop.

Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Hierdoor kunnen bezoekers in een rolstoel moeilijk de deur achter zich dichttrekken.

Hierdoor kunnen bezoekers met een beperking bij noodsituaties geen hulp krijgen.

Hierdoor is het alarmkoord toilet lastig vindbaar voor met name bezoekers met een visuele beperking.

Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan

Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Hierdoor hebben niet alle bezoekers de mogelijkheid om de spiegel te gebruiken.

Verplaats de kantelbare spiegel zodat een bezoeker in een rolstoel erbij kan en de spiegel kan kantelen of plaats een nieuwe spiegel. De onderzijde van de spiegel moet zich bevinden op max. 100cm hoogte en de bovenzijde op min. 150cm hoogte.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator lastig of niet naar buiten.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator of bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur niet zelfstandig openen.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang lastig of niet gebruiken.

Advies Goud	Rendement	Moeilijkheidsgraad	Adviescategorie
Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg ervoor dat er een rookvrije route naar de entree mogelijk is.	5	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (obstakels)
Zorg dat er een knop is om de draaisnelheid van de tourniquetdeur te verlagen. Zorg voor een bedienhoogte van 70-135cm.	2	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)

Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een persoon met rolstoel).	5	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een persoon met rolstoel).	5	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg voor een bedienhoogte van 70-135cm.	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)
Zorg ervoor dat de automaat een standaardindeling heeft met reliëf ter plaatse van de 5.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (betalen)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen EN de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)

Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 135cm vanaf 30cm hoogte van de vloer (tussen vaste obstakels).	5	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (vloer)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Breng een strook aan met een breedte van ten minste 10cm met een visueel contrast van (verschil in lichtreflectiewaarde ≥ 60 punten) onder- en bovenaan het oppervlak van de hellingbaan.	4	2. Goed te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.Let	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en) duidelijk herkenbaar is (zijn) met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is	1	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bewegwijzering)

Zorg voor een inductielus-ringleiding of vergelijkbare gehoorondersteuning zoals een systeem op basis van infrarood, bluetooth of op basis van een smartphone app via wifi (zoals MobileConnect van Sennheiser).	5	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen EN de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Verwijder de deurdranger op de deur. Plaats bij aangepaste ruimtes zoals een aangepaste kleedkamer of rolstoelvriendelijk toilet een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Zorg voor een vrije transferruimte van minimaal 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (sanitair)
Verwijder het obstakel uit de transferruimte naast de closetpot.	5	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Realiseer een obstakelvrij opstelvlak van 90 x 120cm (b x l) in de dwarsrichting vóór de toiletpot.	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van de deur van minimaal 85cm en zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties:1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m	5	2. Goed te realiseren.	Openbare ruimte (bestrating)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)
Zorg ervoor dat er een rookvrije route naar de entree mogelijk is.	1	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (obstakels)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan heeft over de gehele lengte een vrije doorgangsbreedte die tenminste	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)

Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.Let	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de transferruimte.	3	3. Moeilijk te realiseren	Organisatorisch (obstakels)
Zorg voor een vrije transferruimte van minimaal 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (sanitair)
Zorg voor een vrije transferruimte van minimaal 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (sanitair)
Zorg dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan of drempelhulp heeft over de gehele	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)
Zorg dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan of drempelhulp heeft over de gehele	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg ervoor dat de automaat een standaardindeling heeft met reliëf ter plaatse van de 5.Nb. Of zorg ervoor dat een gastvrouw /-heer aanwezig is om mensen te helpen.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (betalen)
Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 5kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een		2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Realiseer een verhard pad.Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 120cm (kinderwagens of rolstoelen kunnen voetgangers passeren). Aanbevolen is 180cm. Plaatselijk mag de vrije doorgangsbreedte 90cm zijn bij		2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben die gelijk is aan de breedte van de (dubbele) deur.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (hulpmiddelen)
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden.Onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 4kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de volgende punten:- elk liftbordes een vrij vloeroppervlak van 150x150cm;- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;- oproeppaneel minimaal 50cm horizontaal uit een	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een gesloten trap.	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.) kan zien. Indien deze geplaats wordt op de tribune, realiseer een lift bij het	5	3. Moeilijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een toilet welke voldoet aan de volgende punten:- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het toilet;- drempelvrije doorgang;- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;- automatische lichtschakelaar	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 180cm (of minimaal 120cm over een lengte van maximaal 20m)	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Zorg ervoor dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan heeft	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.Let	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)

Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (hulpmiddelen)
Realiseer een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de volgende punten:- elk liftbordes een vrij vloeroppervlak van 150x150cm;- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;- oproeppaneel minimaal 50cm horizontaal uit een	5	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en)	1	1. Gemakkelijk te	Organisatorisch
Zorg dat het alarm in werking is.	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een egaal pad.	1	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een egaal pad.	1	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 180cm (of minimaal 120cm over een lengte van maximaal 20m)	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.	5	2. Goed te realiseren	Organisatorisch (schilderwerk)
Breng het huisnummer of de naam van de locatie aan op de gevel of op bewegwijzerbordjes in contrasterende kleuren ten opzichte van de achtergrond. Geschikte kleurencombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-	1	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (bewegwijzering)

Realiseer een egaal pad.	1	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Realiseer een opritje van minimaal 90cm breed en met een stijgingspercentage van maximaal 17%.	5	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties (overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering):1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een persoon met rolstoel).	5	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg voor goede verlichting met minimaal 200 lux lichtsterkte op de tafel, waarbij de verlichting op geschikte wijze is geplaatst om verblinding of weerspiegeling te voorkomen.	2	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)
	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (hulpmiddelen)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het oproeppaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Onderzoek de mogelijkheden om de liftdeur automatisch te maken. Indien de deur handmatig is dan heeft deze een trek-/duwkracht van 3kg of minder en indien er in de lift gedraaid moet worden, dan is er ook een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in	3	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg voor een akoestische verdiepingsmelder in de lift, met een volume tussen de 35-65dB.	3	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg dat er minimaal één evacuatiematras per gebouw beschikbaar is. Plaats deze bij de vluchttrap of bij de BHV-hulpmiddelen. De aanwezige trap moet dan wel toegankelijk zijn voor gebruik met deze matras.	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)

Zorg voor een goed verlichte liftcabine met minimaal 100 lux lichtsterkte. Bij voorkeur 200 lux lichtsterkte op de liftbediening en 100 lux op vloerniveau.	2	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)
Zorg dat de lift binnen de wettelijke periode gekeurd wordt.	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een gesloten trap.	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een tactiele indicator op het loopoppervlak bij de toegang bovenaan de trap.	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en) duidelijk herkenbaar is (zijn) met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is	1	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bewegwijzering)
Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal minimaal 35cm breed en 120cm diep diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien er sprake is van een obstakel kan dit mogelijk verwijderd worden.	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg voor een opvolging van het alarm binnen 2 minuten.	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)

Verplaats de kantelbare spiegel zodat een bezoeker in een rolstoel erbij kan en de spiegel kan kantelen of plaats een nieuwe spiegel. De onderzijde van de spiegel moet zich bevinden op max. 100cm hoogte en de bovenzijde op min. 150cm hoogte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 14%. De hellingbaan moet	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een egaal pad.	1	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Realiseer een egaal pad.	1	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 14%. De helling baan moet	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Realiseer een verhard pad.Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 120cm (kinderwagens of rolstoelen kunnen voetgangers passeren). Aanbevolen is 180cm. Plaatselijk mag de vrije doorgangsbreedte 90cm zijn bij	3	2. Goed te realiseren	Openbare ruimte (bestrating)
Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 14%. De helling baan moet	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die voldoet aan de volgende punten: - een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 180cm (of minimaal 120cm over een lengte van maximaal 20m)	3	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)
Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating.	5	2. Goed te realiseren	Organisatorisch (schilderwerk)

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen EN de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het oproeppaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng bordjes met reliëfletters aan op of naast de knoppen van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat de letterhoogte 15 tot 55mm hoog en het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is. Het is ook mogelijk om de letters of cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Zorg voor een akoestische verdiepingsmelder in de lift, met een volume tussen de 35-65dB.	3	3. Moeilijk te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zorg dat er minimaal één evacuatiematras per gebouw beschikbaar is. Plaats deze bij de vluchttrap of bij de BHV-hulpmiddelen. De aanwezige trap moet dan wel toegankelijk zijn voor gebruik met deze matras.	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)
Zorg dat de lift binnen de wettelijke periode gekeurd wordt.	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)
Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.Let	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen EN de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (meubilair)
Breng contrasterende kleuren aan op de bedieningsknop, zodat deze duidelijk zichtbaar is.	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (toegangstechniek)
Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (bestickering)
Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg ervoor dat het alarmkoord op 20-50cm van de vloer te activeren is.	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Zorg ervoor dat de kleur van het koord contrasterend is met de achtergrond (contrastwaarde R ≥ 0,3).	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de transferruimte.	3	3. Moeilijk te realiseren	Organisatorisch (obstakels)
Verplaats de kantelbare spiegel zodat een bezoeker in een rolstoel erbij kan en de spiegel kan kantelen of plaats een nieuwe spiegel. De onderzijde van de spiegel moet zich bevinden op max. 100cm hoogte en de bovenzijde op min. 150cm hoogte.	2	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)
Bij hoogteverschillen van meer dan 25cm is het toegestaan om te zorgen voor een evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Deze matrassen zijn te gebruiken bij rechte trappen. Integreer het gebruik van de	4	1. Gemakkelijk te realiseren	Organisatorisch (BHV-plan)
Verhoog de vloer of bestrating zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm).	3	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (bestrating)
Zorg voor een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm bij één deurvleugel. Indien dat niet mogelijk is, zorg ervoor dat de dubbele deur eenvoudig geopend kan worden (bijvoorbeeld door middel van een pushbar op beide deuren).	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (deurbeslag)
Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 5kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en	4	2. Goed te realiseren	Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een	3	1. Gemakkelijk te realiseren	Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Kosteneenheden	Kosten Brons	Kosten Zilver	Kosten Goud	Toelichting kosten
5	0,00	500,00	500,00	Kosten 100 euro per traptrede.
5	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het plaatsen van de trapleuning
1	0,00	0,00	100,00	Kosten voor het verwijderen van de asbak incl. het opvullen van het ontstaande gat.
1	0,00	0,00	500,00	Neem contact op met de leverancier/aannemer, aangezien het afhankelijk is van het type tourniquet.
1	500,00	500,00	500,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	0,00	0,00	100,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.

1	50,00	50,00	50,00	Plaats steldoppen onder de tafel, waardoor de tafel verhoogd wordt.
1	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het vervangen van de tafel.
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	3.000,00	3.000,00	De kosten kunnen verlaagd worden naar 0 euro, indien de drankautomaat op de naastgelegen tafel past en hij daardoor 18 cm zakt.
1	0,00	0,00	1.000,00	Onderzoek de mogelijkheid of het bedienpaneel aangepast kan worden met een paneel met relief. Danwel een gastvrouw / -heer aanwezig te hebben, die de gasten kan voorzien van drinken.
1	0,00	200,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.

1	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het vervangen van het bureau. Zorg ervoor dat door het verkleinen/versmallen en wellicht draaien van het bureau er een draaicirckel is van minimaal 135 cm is.
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
2	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering. Zowel boven- als onderaan de hellingbaan.
1	0,00	0,00	3.500,00	3.500 Euro per deur. Het bedrag is gebaseerd dat de deur is voorzien van een automatische deuropener met bedieningsknoppen binnen en buiten, incl. montage. De kosten kunnen verlaagd
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	75,00	75,00	De prijs is voor het plaatsen van een bordje.

1	0,00	0,00	2.400,00	Aanschafprijs excl. montage.
2	200,00	200,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	0,00	200,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	200,00	200,00	Kosten voor het laten plaatsen van een deurbeugel. De kosten kunnen verlaagd worden door zelf de beugel te monteren.
1	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het verplaatsen/vervangen van de wastafel, meer in de richting van de deur. Kosten zijn exclusief aanpassingen aan waterleiding en afvoer.
1	0,00	0,00	0,00	Hier zijn geen kosten mee gemoeid, doordat de obstakels verschoven kunnen worden.

1	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het verplaatsen/vervangen van de wastafel, meer in de richting van de deur. Kosten zijn exclusief aanpassingen aan waterleiding en afvoer.
1	0,00	0,00	0,00	Kosten niet kunnen meenemen.
1	0,00	1.500,00	1.500,00	Kosten voor het verbreden van de gehandicaptenparkeerplaats.
1	250,00	250,00	250,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk.
1	0,00	0,00	0,00	Geen kosten voor het verwijderen van de asbak.
2	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.

1	0,00	150,00	150,00	Plaats hier een drempelhulp die nagelvast, over de volledige breedte van beide deuren, contrasterend en anti-slip is.
1	0,00	3.500,00	3.500,00	Kosten voor het plaatsen van een automatische deuropener.
1	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	150,00	150,00	150,00	Eenvoudig garderobe rek. Extra garderobe plaat plaatsen met hangers op de huidige garderobe.
1	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
3	0,00	0,00	300,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.

1	0,00	0,00	3.500,00	Kosten voor het plaatsen van een automatische deuropener. De kosten kunnen eventueel verlaagd worden door het plaatsen van een verlengde deurkruk.
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	0,00	100,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	0,00	200,00	De kosten voor het aanschaffen van een nieuwe stoel. De kosten kunnen verlaagd worden, als er intern geschoven kan worden met de meubels.
1	0,00	200,00	200,00	Kosten voor het laten plaatsen van een deurbeugel. De kosten kunnen verlaagd worden door zelf de beugel te monteren.

0	0,00	0,00	1.500,00	De kosten zjin gebasseerd op het "eenvoudig" kunnen verplaatsen van de pot. Het betreft hierbij montagekosten, waarbij de constructie hergebruikt zoals het ophangsysteem van het toilet.
1	0,00	0,00	20.000,00	Het toilet is te klein en dit zijn kosten voor het geheel vernieuwen van de toiletruimte. Contacteer een aannemer voor een correcte prijsindicatie.
1	0,00	0,00	20.000,00	Het toilet is te klein en dit zijn kosten voor het geheel vernieuwen van de toiletruimte. Contacteer een aannemer voor een correcte prijsindicatie.
1	0,00	150,00	150,00	Plaats hier een drempelhulp die nagelvast, over de volledige breedte van beide deuren, contrasterend en anti-slip is.
1	0,00	0,00	250,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk.
1	0,00	275,00	275,00	Deze kosten zjin voor de aanschaf van een evacuatiestoel / -matras. De kosten zijn exclusief BHV-training.

4	0,00	800,00	800,00	Kosten voor het plaatsen van 2 leuningen (beide zijde).
1	0,00	0,00	275,00	Deze kosten zjin voor de aanschaf van een evacuatiestoel / -matras. De kosten zijn exclusief BHV-training.
1	0,00	0,00	150,00	Plaats hier een drempelhulp die nagelvast, over de volledige breedte van beide deuren, contrasterend en anti-slip is.
1	0,00	500,00	500,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk.
1	0,00	0,00	1.000,00	Onderzoek de mogelijkheid of het bedienpaneel aangepast kan worden met een paneel met relief. Danwel een gastvrouw / -heer aanwezig te hebben, die de boeken kan innemen, danwel meegeven.
1	0,00	0,00	150,00	Kosten voor een nieuwe deurdranger inclusief montage.

1	0,00	500,00	500,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk.
1	0,00	0,00	2.500,00	Kosten voor het verharden van het pad naar de openbare weg.
1	0,00	150,00	150,00	Plaats hier een drempelhulp die nagelvast, over de volledige breedte van beide deuren, contrasterend en anti-slip is.
2	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
3	0,00	0,00	300,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	150,00	0,00	0,00	Eenvoudig garderobe rek. Extra garderobe plaat plaatsen met hangers op de huidige garderobe.

1	500,00	500,00	500,00	Kosten voor het plaatsen van een opklapbare douchestoel
1	0,00	0,00	7.000,00	De kosten voor brons en zilver zijn voor het afstellen van de deur. Indien dit niet mogelijk is, dan zijn de kosten voor een automatische deuropener 3500 euro per deur.
2	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	0,00	0,00	50.000,00	Neem contact op met een aannemer / leverancier voor een juiste berekening. Wij kunnen niet beoordelen waar de constructie moet worden geplaatst.
18	0,00	0,00	1.800,00	De prijs is gebasseerd op 100 euro per traptrede.
18	0,00	0,00	1.800,00	De kosten zijn gebasseerd op het plaatsen van stootborden op de huidge trap.

12	0,00	0,00	2.400,00	Onderzoek de mogelijkheid, om een extra leuning lager te plaatsen op de huidige trap. Hierdoor krijg je een dubbele handgreep en hoef je niet de gehele trap te vervangen.
1	250,00	250,00	250,00	De extra kosten, exclusief de trap/lift, zijn kosten voor het plaatsen van een bordje/symbool voor de rolstoelplek inclusief een zitplek op gelijke hoogte van de partner.
1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	De kosten zijn voor het plaatsen van een nieuw rolstoelvriendelijk toilet.
1	0,00	1.000,00	1.000,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt.
1	0,00	0,00	0,00	Geen kosten voor het opruimen van het loopvlak.
1	0,00	1.000,00	1.000,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt.

1	0,00	1.000,00	1.000,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt.
1	0,00	1.000,00	1.000,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt.
1	0,00	5.000,00	5.000,00	Dit zijn kosten voor het aanpassen van eenvoudige doorgangen, aanbrengen van kledinghaken op de juiste hoogte, vermelding op de deur, plaatsen van een douchekraan tussen 70-135cm,
1	500,00	500,00	500,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk en het verwijderen van het metalenrooster.
1	150,00	150,00	150,00	Eenvoudig garderobe rek. Extra garderobe plaat plaatsen met hangers op de huidige garderobe.
1	0,00	0,00	3.500,00	3.500 Euro per deur. Het bedrag is gebaseerd dat de deur is voorzien van een automatische deuropener met bedieningsknoppen binnen en buiten, incl. montage. De kosten kunnen verlaagd

1	500,00	500,00	500,00	Kosten voor het plaatsen van een opklapbare douchestoel
1	0,00	0,00	50.000,00	Neem contact op met een aannemer / leverancier voor een juiste berekening. Wij kunnen niet beoordelen waar de constructie moet worden geplaatst.
18	0,00	0,00	1.800,00	De prijs is gebasseerd op 100 euro per traptrede.
1	0,00	150,00	150,00	Kosten voor het plaatsen van
1	0,00	0,00	275,00	Deze kosten zitten vaak in het onderhoudscontract.
0	0,00	1.500,00	1.500,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt. De kosten zijn hierbij hoger doordat de dorpel niet gelijk ligt met de huidige bestrating.
1	0,00	0,00	2.500,00	Kosten voor het eenvoudig egaliseren en onderhouden van het pad.

1	0,00	0,00	1.000,00	Kosten voor het aanleggen van een hellingbaan. Waarbij de voorkeur gaat naar het volledig gelijkvloers maken van de looproute.
1	0,00	1.000,00	1.000,00	Kosten voor het verhogen van het straatwerk. De bakstenen worden daarbij hergebruikt.
0	0,00	0,00	2.500,00	Kosten voor het eenvoudig egaliseren en onderhouden van het pad.
1	0,00	5.000,00	5.000,00	Dit zijn kosten voor het aanpassen van eenvoudige doorgangen, aanbrengen van kledinghaken op de juiste hoogte, vermelding op de deur, plaatsen van een douchekraan tussen 70-135cm,
1	0,00	1.500,00	1.500,00	Verwissel de klinkers voor contrasterende klinkers (markering).
1	0,00	400,00	400,00	Plaats bewegwijzering.

1	0,00	800,00	800,00	Egaliseer het pad vanaf de GPP tot aan de entree.
1	0,00	0,00	600,00	Pas de helling aan en egaliseer de hellingbaan.
1	500,00	500,00	1.500,00	Kosten brons/zilver zijn gebasseerd op het plaatsen van een drempelhulp over het metalenrooster. Kosten goud zijn gebasseerd op het herinrichten van het metalen rooster naar een hellingbaan.
2	0,00	0,00	200,00	100 Euro per meter eenvoudige markering.
1	150,00	150,00	150,00	Plaats hier een drempelhulp die nagelvast, over de volledige breedte van beide deuren, contrasterend en anti-slip is.
1	0,00	7.000,00	7.000,00	Plaats hier een automatische dranger. De kosten bedragen 3500 euro per deur. Onderzoek tevens of het mogelijk is om de deurdranger lichter af te stellen, waardoor de kosten 0 euro zijn.