

De Boom
Inspecteurs


Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **2/24/090752**

26-6-2025

Bomen Effect Analyse 2^e toetsing en boombeschermingsplan

Meijboomlaan 1,
Wassenaar

2 april 2025

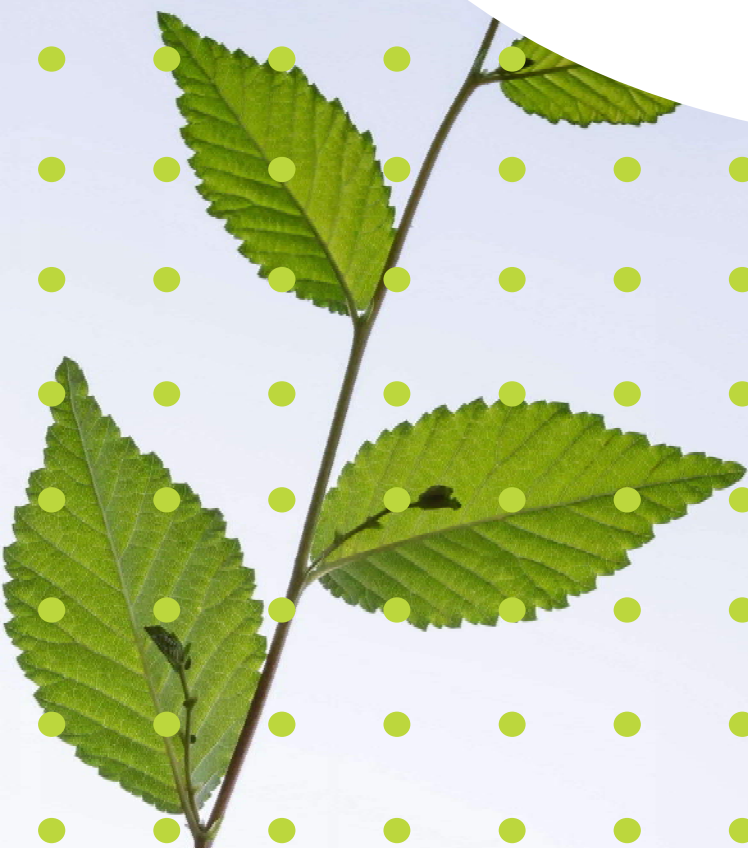

Colofon

Opdrachtgever

SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/24/090752**

26-6-2025

Projectcode

230251-005

Status

Definitief

Datum rapportage

2 april 2025



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. Z/24/090752 26-6-2025	4
2. Toetsing nieuw terreinplan.....		6
2.1 Nieuw terreinplan.....		6
2.2 Projectinvloed		8
2.3 Motivering per boom(groep)		9
3. Boombeschermingsplan.....		12
3.1 Parkeren bouwlieden.....		12
3.2 Afschermen kroonprojecties.....		12
3.3 Beschermen bomenrijen van hoge waarde.....		12
3.4 Bronbemaling.....		13
3.5 Aanstellen boomtechnisch toezichthouder.....		14
Bijlagen.....		15
Bijlage A -Overzichtskaart projectinvloed op basis van nieuw terreinplan.....		15
Bijlage B -Overzichtskaart toekomstverwachting bij gelijkblijvende omstandigheden		15
Bijlage C -Overzichtskaart boombescherming		15
Bijlage D -Inventarisatielijst		15
Bijlage E -Nieuw terreinplan SB4 26-03-2025.....		15

1. Inleiding

Dit rapport betreft een aanvulling op de Bomen Effect Analyse van 10 januari 2024.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. Z/24/090752

In de Bomen Effect Analyse (hierna 'BEA') van 10 januari 2024 zijn de effecten getoetst op de bomen die binnen de invloedssfeer van de geplande werkzaamheden staan. Ook is deze BEA destijds specifiek uitgevoerd voor de bomen onderdeel uitmakend van cultuurhistorisch waardevolle structuren. De scope van de BEA en deze aanvulling heeft betrekking op 56 bomen van de circa 200 bomen op het perceel. Op 22 januari 2024 is een oplegnotitie toegevoegd met daarin een aantal ontbrekende bomen.

Deze toetsing heeft destijds plaatsgevonden op basis van de informatie uit het *volgende* document:

- Meijboomlaan 1 Terreinplan versie 30-03-2023 (project Herinrichting & Uitbreiding Meijboomlaan 1A Wassenaar, d.d. 30 maart 2023, SB4, specialisten in groen erfgoed).

In hoofdstuk 6 van het rapport van 10 januari 2024 zijn een aantal adviezen meegegeven waarmee de negatieve effecten op de bomen geminimaliseerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van een nieuw, en ten aanzien van de bomen, verbeterd terreinplan. Dit nieuwe terreinplan is bekend onder de *volgende* naam:

- Ruimtelijk streefbeeld en tekst 26-03-2025 (project Herinrichting & Uitbreiding Meijboomlaan 1A Wassenaar, d.d. 26 maart 2025, SB4, specialisten in groen erfgoed).

Het doel van deze aanvulling (2^e toetsing) op de BEA van 10 januari 2024 en de oplegnotitie van 22 januari 2024 is om inzichtelijk te krijgen wat de projectinvloed op de bomen is nadat de adviezen en maatregelen zijn overgenomen. Om dit te bepalen zijn de effecten van het nieuwe terreinplan van 26 maart 2025 getoetst. In dit rapport komen de *volgende* onderdelen aan bod.

- Beschrijving maatregelen en aanpassingen van het nieuwe terreinplan;
- Toetsing van de effecten van het nieuwe terreinplan op de bomen die in de buurt staan van de geplande werkzaamheden;
- Beschrijving boombeschermingsplan voor het gehele terrein ten behoeve van de uitvoering. Dit hoofdstuk adviseren wij te borgen in de contractstukken met de uitvoerende aannemer.

Uitgevoerde werkzaamheden

In het kader van deze BEA hebben wij de *volgende* werkzaamheden uitgevoerd:

- **Effectenanalyse.** Beoordelen van de invloed van de voorgestelde werkzaamheden op de bomen. Het uitgangspunt hierbij is het nieuwe terreinplan van 26 maart 2025.
- **Advies opstellen/aanscherpen en boombeschermingsplan maken.** Formuleren van de te nemen maatregelen om schade aan de te behouden bomen te voorkomen/minimaliseren.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. Z/24/090752

26-6-2025



2. Toetsing nieuw terreinplan

In samenwerking met SB4 en de projectontwikkelaar **Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar** is de oorspronkelijke BEA **No. Z/24/090752** uiteindelijk verwerkt in een nieuw terreinplan. Het doel is het ontwerp te optimaliseren ter bescherming en instandhouding van de (waardevolle) bomen en hun groeiplaats zodat er geen onevenredige afbreuk aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden ontstaat. Het nieuwe terreinplan is als *Bijlage E* aan dit rapport toegevoegd.

2.1 Nieuw terreinplan

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe terreinplan zijn *hieronder* puntsgewijs toegelicht.

Aanpassingen sunken garden

- De lengte van de sunken garden is ingekort van 8 meter naar 6 meter (advies was maximaal 7 meter).
- De keerwanden worden gesegmenteerd geplaatst. De keerwanden mogen een maximale hoogte hebben van 3 meter. Zo is er voldoende ruimte om de keerwanden te plaatsen (inclusief werkruimte). De overhangende boomkroon van de achterliggende eikenrij (kroonhoogte is 5 meter) wordt hierdoor niet beschadigd.

Aanpassingen voetpad tussen de villa en de nieuwbouw

- In het terreinplan (versie 26 maart 2025) was sprake van een rijweg op deze plaats. In het nieuwe terreinplan is dit veranderd naar een voetpad, alleen voor fietsers en voetgangers en incidenteel toegankelijk voor hulpdiensten.
- Het tracé van het voetpad is geoptimaliseerd. De afstand van het voetpad tot de bomen is hiermee vergroot. Er is een aanpassing gedaan zodat ook boom 100 kan worden ingepast.
- Het voetpad is aanmerkelijk verkort, omdat de grote parkeerplaats is komen te vervallen.
- Het voetpad volgt zoveel mogelijk het tracé van het bestaande voetpad, waardoor gebruik kan worden gemaakt van het bestaande cunet van het voetpad.
- De breedte van het tuinpad naar de nieuwbouw is aangepast van 5 naar 3 meter.

- Het voetpad wordt op het bestaande maaiveld aangelegd met een zeer beperkte ontgraving (enkel de strooisellaag wordt verwijderd, of er wordt gebruikgemaakt van het bestaande cunet). In eerste instantie zou dit een rijweg worden maar dit is aangepast naar voetpad. Hierdoor is het eerder geadviseerde drukverdelende krattensysteem komen te vervallen.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. 3/24/090752

26-6-2025

Parkeerplaats zuidoostkant plangebied

De parkeerplaats aan de zuidoostkant van het terrein is komen te vervallen. Hierdoor zijn in het plangebied 7 bomen extra te behouden waaronder een grote zomereik (boom 120).

Groeiplaatsverbeteringen

De groeiplaats van de bomenrij met hoge waarde tussen de villa en de nieuwbouw wordt verbeterd. Door deze groeiplaatsverbetering voorafgaand aan de werkzaamheden uit te voeren zijn de bomen beter in staat de (negatieve) effecten van de werkzaamheden te compenseren.

Het verbeteren van de groeiplaats van een boom verhoogt over het algemeen het regeneratieve vermogen van een boom doordat de ontwikkeling van nieuwe, fijne wortels wordt gestimuleerd.

De *onderstaande* groeiplaatsverbeteringen worden uitgevoerd:

- In het deel van het bestaande voetpad naast de beuken (westkant) dat komt te vervallen wordt het straatzand verwijderd (middels grondzuiging) en vervangen door bomengrond.
- Injecteren van wormenmest (minimaal 500 liter per boom) middels de luchtcompressiemethode ('ploffen'). Bij de luchtcompressiemethode worden voedingsstoffen in de bodem aangebracht door een holle lans en met gebruik van luchtdruk.
- De groeiplaats van de eikenrij (sunken garden) wordt eveneens verbeterd door de injectie van voedingsstoffen (minimaal 500 liter per boom).

Bepalen benodigde snoei voor nieuwbouw

Bij een aantal bomen is snoei benodigd om voldoende werkruimte te creëren om de nieuwbouw mogelijk te maken. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid een aantal oude beuken (bomen 104, 105 en 106). De snoei van deze bomen dient tot een minimum beperkt te worden. Wanneer de bomen te veel gesnoeid worden ontstaan gaten in de kroon. Dit kan bij de oude beuken leiden tot zonnebrand en kroonsterfte en dient ten alle tijden voorkomen te worden.



Met uitvoering van *onderstaande* maatregelen kan de snoei tot een minimum beperkt worden en het risico op zonnebrand zoveel mogelijk worden beperkt.

- Uitzetten hoekpunten nieuwbouw en uitvoeren hoogstemsnoei (met Nikon Forestry Pro ii of gelijkwaardig) om precies te snoeien, welke takken gesnoeid moeten worden in relatie tot de beoogde blootstelling en werkruimte (samen met aannemer). 26-6-2025
- Op foto's exact weergeven welke takken verwijderd moeten worden.
- Eventuele snoei laten uitvoeren door een gecertificeerd European Tree Worker. De snoeier moet goed geïnstrueerd worden aan de hand van de foto's.
- Bij ontstaan van gaten dienen de aan zonlicht blootgestelde gesteltakken ingepakt te worden met jute.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No 2/24/090752

2.2 Projectinvloed

Op basis van het nieuwe terreinplan zijn de effecten op de bomen met hoge waarden, binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, opnieuw getoetst. Bij deze toetsing gaan wij ervan uit dat alle in het terreinplan geborgde adviezen en maatregelen worden uitgevoerd. De projectinvloed is op kaart weergegeven in *Bijlage A*. De toekomstverwachting van de bomen (bij gelijkblijvende omstandigheden) is weergegeven in *Bijlage B*. De projectinvloed en toekomstverwachting zijn ook weergegeven in de inventarisatielijst in *Bijlage D*.

Bij het bepalen van de projectinvloed worden de bomen ingedeeld in de volgende 5 categorieën:

- Goed (geen invloed)
- Voldoende (beperkte invloed)
- Onvoldoende (belemmerende invloed)
- Slecht (aanzienlijke invloed)
- Zeer slecht (fatale invloed)

PROJECTINVLOED

Goed:	++	project heeft geen ('noemenswaardige') belemmerende invloed op de duurzame handhaving van de boom
Voldoende:	+	project heeft een beperkte belemmerende invloed op de duurzame handhaving van de boom
Onvoldoende:	-	project heeft een belemmerende invloed op de duurzame handhaving van de boom
Slecht:	--	project heeft een aanzienlijk belemmerende invloed op de duurzame handhaving van de boom
Zeer slecht:	X	project heeft een fatale belemmerende invloed op de duurzame handhaving van de boom

2.3 Motivering per boom(groep)

Hieronder is de projectinvloed per boom(groep) toegelicht.

Voldoende (beperkte invloed)

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar**

29 bomen (bomen 100, 102, 103, 107, 116, 117, 120, 121, 122, 127, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 209, 224, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a):

- Bij bomen **202 en 224** hebben de werkzaamheden een beperkte invloed. Dit betreffen jonge bomen op voldoende afstand tot de werkzaamheden. Als zorgvuldig wordt gewerkt zijn er geen noemenswaardige gevolgen te verwachten.
- Bij **boom 100** (jonge boom) wordt het voetpad op voldoende afstand aangelegd.
- Bomen **102 en 107** zijn kleine bomen op voldoende afstand tot het aan te leggen voetpad. Er wordt gewerkt met een zeer beperkte ontgraving. Hierdoor is weinig wortelschade te verwachten.
- Boom **185** betreft een boom die deel uitmaakt van een cultuurhistorisch waardevolle structuur. Ter hoogte van deze boom is de rijweg tussen villa en nieuwbouw komen te vervallen. Bij deze boom zijn geen noemenswaardige gevolgen te verwachten
- Bij bomen **103, 127 en 209** hebben de werkzaamheden een beperkte invloed. Deze bomen staan op voldoende afstand van de villa en de vernieuwbouw. Mogelijk vallen enkele takken van de kroon binnen de werkruimte van de villa of de vernieuwbouw, maar dit knelpunt is met beperkte snoei weg te nemen.
- Bomenrij **186, 187, 188, 190, 192, 193, 196, 197, 199, 200** betreft een rij zomereiken. De sunken garden wordt ten noordwesten van deze bomen aangelegd. In het vernieuwde terreinplan heeft de sunken garden een lengte van 6 meter en is de afstand tot de bomen circa 6 meter. Hiermee is er voldoende afstand tot de bomen en is slechts beperkt wortelschade te verwachten. Door middel van injectie van voedingsstoffen wordt groeiplaatsverbetering toegepast. Door te werken met een keerwand bestaand uit gesegmenteerde delen van maximaal 3 meter wordt kroonschade voorkomen.
- Bomen **116, 117, 120, 121, 122, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a** staan op de locatie waar in het aanvankelijke terreinplan een parkeerplaats zou komen. De parkeerplaats is komen te vervallen. Bij deze bomen zijn geen noemenswaardige gevolgen te verwachten.



Onvoldoende (belemmerende invloed)

12 bomen (97, 98, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 184, 210, 211, 223):

- Bij bomen **98, 110, 111 184, 210, 211 en 223** komen de kroon in de benodigde werkruimte van de villa of vernieuwbouwwiel uit. Om deze bomen in te passen moeten de bomen fors gesnoeid worden. **Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. 264/090752**
- Boom **101** staan op 1,5 meter afstand van het geplande voetpad. Door de werkzaamheden ontstaat wortelschade en verlies aan groeiplaats. Bij deze bomen verwachten wij een terugval in conditie door verlies aan opnamecapaciteit.
- Bomen **97, 104, 105 en 106** zijn grote beuken (met een stamdiameter tussen 95 en 134 cm). De voetpaden zijn gepland binnen de stabiliteitskluit van de bomen. Bij bomen 104, 105 en 106 moet zeer waarschijnlijk de kroonrand worden ingenomen, omdat de kroon van deze bomen conflicterend is met de nieuwbouw.

In het terreinplan van 26 maart 2025 zijn een aantal aanpassingen gedaan om de effecten op deze bomen te minimaliseren (*zie 2.1 Nieuw terreinplan*). Door de aanpassingen aan ligging, uitvoeringswijze en opbouw van het voetpad worden de effecten zo veel als mogelijk verminderd. Door het uitvoeren van gronduitwisseling en de injectie van voedingsstoffen worden de groeiplaatsomstandigheden verbeterd. Deze aanpassingen kunnen echter niet alle negatieve invloeden wegnemen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen ontstaan. Dit komt doordat oude beuken een slecht herstelvermogen hebben en kwetsbaar zijn voor negatieve veranderingen in de groeiplaatsomstandigheden (bijvoorbeeld verdichting van de groeiplaats). Zou er onzorgvuldig gewerkt worden, dan kunnen de beuken er (tijdelijk) in conditie op achteruitgaan en daarom hebben wij de projectinvloed op deze bomen worst-case beoordeeld als onvoldoende (belemmerde invloed).

Om een mogelijk effect te minimaliseren hebben wij in het boombeschermingsplan (*zie hoofdstuk 3*) adviezen gegeven en maatregelen voorgeschreven. Bij correcte opvolging van de adviezen en maatregelen uit het boombeschermingsplan verwachten wij dat er geen noemenswaardige effecten optreden (voldoende invloed). Zorgvuldig werken en opvolging van de adviezen en naleving van het boombeschermingsplan zijn dus cruciaal voor deze bomen.

Aanvullend dient opgemerkt te worden dat met deze set aan maatregelen alle mogelijke inspanningen genomen zijn om de bomen zo goed als mogelijk in te passen in combinatie met de aanleg van het voetpad en de nieuwbouw.

Slecht (aanzienlijke invloed)

1 boom (99):

- Op boom **99** hebben de werkzaamheden een aanzienlijke invloed vanwege de benodigde werkruimte. Het betreft een grote Zedijk op 1,4 meter afstand tot de gevel. De boom groeit met de No 7/24/990/52 de villa en de takken hangen op korte afstand van het dak. Er is forse snoei nodig om de benodigde werkruimte te realiseren. Een alternatief is om deze boom niet in te passen. Dit is op de lange termijn de beste optie. De boom verkeert in een slechte conditie en heeft een sterk verminderde toekomstverwachting. De boom zal in de toekomst steeds vaker dood hout vormen met het risico dat er takken op het dak vallen. De boom zal daarnaast vanwege de slechte conditie slecht herstellen wanneer de boom fors wordt gesnoeid.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No 7/24/990/52

26-8-2025

Zeer slecht (fatale invloed)

14 bomen (123 124, 189, 207, 208 222, 231, 232, 233, 1a, 2a, 3a, 9a en 10a):

- Bomen **124, 222 en 231** staan binnen 1 meter van de woning en zijn conflicterend met de benodigde werkruimte voor de verbouw van de villa. Boom 124 is een grote conifeer die met de takken tegen de villa aan schuurt. Deze boom is niet te snoeien, omdat dan de hele boom blijvend verminkt wordt. Ook is deze boom niet te verplanten, vanwege omvang en fundering op korte afstand van de boom.
- Bomen **189 en 233** zijn conflicterend met het ontwerp van de sunken garden.
- Bomen **207 en 208** zijn conflicterende met de aanleg van het terras aan de oostkant van de nieuwbouw (dit betreft 2 afgestorven bomen).
- Boom **232** is conflicterend met de geplande nieuwbouw.
- Bomen **1a t/m 3a** zijn conflicterend met de benodigde werkruimte voor de vernieuwbouwvleugel.
- Bomen **9a** is conflicterend met de aanleg van de sunken garden.
- Boom **10a** is conflicterend met het bouwplan van de nieuwbouw.
- Boom **123** staat op de locatie van de bouwkraan die noodzakelijk is voor de geplande werkzaamheden. De boom is in huidige vorm niet te behouden. Indien de wens bestaat de boom in te passen kan de boom fors worden teruggesnoeid, tot maximaal 1 meter van de stam zodat er voldoende ruimte is voor de bouwkraan. Het betreft een taxus, dit is een boomsoort die ingrijpende snoei goed verdraagt en weer uitloopt.



3. Boombeschermingsplan

De boombeschermingsmaatregelen uit dit rapport worden door de opdrachtgevers gebruikt in de contractvorming met de aannemer.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/24/090752**

26-6-2025

3.1 Parkeren bouwlieden

Ten tijde van de werkzaamheden aan de villa en de vernieuwbouwvleugel zijn aan de van Der Doeslaan 19 parkeerplaatsen beschikbaar. Voor de nieuwbouw zijn 13 parkeerplaatsen aan de Laan van Rhemen van Rhemenshuizen beschikbaar. Parkeren tussen bermen, onder bomen en op open grond dient ten alle tijden voorkomen te worden.

3.2 Afschermen kroonprojecties

Tijdens de werkzaamheden wordt geadviseerd om de gehele kroonprojectie van de bomen af te schermen door het plaatsen van geschakelde bouwhekken. Op de kaart in *Bijlage C* is aangegeven waar de geschakelde bouwhekken geplaatst moeten worden voor goede bescherming van de bomen en de groeiplaats.

Indien toch rijbewegingen noodzakelijk zijn binnen de kroonprojecties van bomen dan adviseren wij een laag grof zand van 20 cm aan te brengen, rijplaten om verstikking van de bodem te voorkomen en stamommanteling te plaatsen.

3.3 Beschermen bomenrijen van hoge waarde

Bomenrij evenwijdig aan de Meijboomlaan

De gehele groeiplaats van de bomenrij van hoge waarde langs de Meijboomlaan moet tijdens de bouwwerkzaamheden worden afgeschermd met gebruikmaking van geschakelde bouwhekken. Er zijn geen werkzaamheden gepland in de groeiplaats van deze bomen (zie *Bijlage C*).

Bomenrij tussen de villa en de nieuwbouw

De groeiplaatsen van bomenrij van hoge waarde (oude beuken) tussen de villa en de nieuwbouw moeten zoveel als mogelijk beschermd worden met geschakelde bouwhekken zo lang er geen werkzaamheden gepland zijn binnen de kroonprojectie van deze bomen (zie *Bijlage C*).

Wanneer wordt aangevangen met de aanleg van de nieuwe voetpaden adviseren wij het *volgende*:

- Een houten stamommanteling met drain (afstandhouder) aan te brengen (tot minimaal 2,5 meter hoogte) bij de bomen aan weerszijden van het aan te leggen voetpad (zie *Bijlage C*). De stamommanteling zo aanig worden geplaatst dat de stamvoet en wortelaanzetten goed beschermd zijn.
- Rijbewegingen over de bestaande stoep te laten plaatsvinden. De stoep kan indien nodig aan de zuidwestkant worden verbreedt door aan die kant rijplaten aan te brengen op een laag grof zand (20 cm). Daarmee wordt verdichting en verstikking van de bodem voorkomen.
- Te beginnen met het tuinpad richting de nieuwbouw en dan te werken in de richting van de Meijboomlaan.
- De noordoostkant van de stoep (de ruimte tussen de grote bomen en het huidige voetpad) niet te berijden.
- Materialen niet binnen de kroonprojectie van de bomen op te slaan.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. 7/24690752
26-6-2025

3.4 Bronbemaling

Wanneer bronbemaling buiten het groeiseizoen van bomen (april tot oktober) plaatsvindt zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor de bomen. We adviseren de werkzaamheden waar bronbemaling voor nodig is daarom buiten het groeiseizoen van bomen uit te voeren. Door buiten het groeiseizoen (oktober tot maart) te werken worden negatieve effecten op het gebied van verdroging voorkomen. Als bronbemaling binnen het groeiseizoen nodig is, zijn aanvullende maatregelen nodig zoals:

- Toepassing gesloten bemaling.
- Toepassing retourbemaling. Hierbij worden het bemalingswater onder het grondwater teruggepompt en dit vermindert de grondwaterstandsverlaging in de directe omgeving.
- Individueel water geven van bomen binnen de invloedssfeer van de bronbemaling. Een richtlijn aangaande de benodigde watergiften zijn weergegeven in *tabel 3.1*.

De maatregelen dienen met een boomtechnisch adviseur afgestemd te worden.



Kroondiameter	Kroonprojectie	Benodigde watergift per week (liters)		
		optie 1	optie 2	optie 3
5 m	20 m ²	400	200	100
7 m	40 m ²	800	400	200
10 m	80 m ²	1600	800	400
15 m	180 m ²	3600	1800	900
Optie 1 zeer droog / warm weer: temp. > 25 graden - neerslag < 5 mm / week Optie 2 droog / normaal weer: temp > 18 graden - neerslag < 10 mm / week Optie 3 nat / koud weer: temp < 18 graden - neerslag > 15 mm / week				

Tabel 3.1 Richtlijnen watergeven.

3.5 Aanstellen boomtechnisch toezichthouder

De werkzaamheden dienen door een boomtechnisch toezichthouder (European Tree Technician of gelijkwaardig) begeleid te worden. De belangrijke controle- en bijwoonmomenten voor de boomtechnisch toezichthouder betreffen in ieder geval:

- Controle op afscherming van de kroonprojecties en stamommanteling;
- Controle tekening bouwplaatsinrichting en opslaglocaties;
- Controle inrichting bouwterrein en opslaglocaties n.a.v. gecontroleerde tekening.
- Bepalen snoeinoodzaak, instrueren uitvoering snoei en bijwonen snoei;
- Aanleg voetpad tussen de oude beuken;
- **Indien nodig:** afstemming benodigde maatregelen vanwege bronbemaling in het groeiseizoen en monitoren uitdrogingstoestand van de bodem.

Bijlagen

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. Z/24/090752

Bijlage A - Overzichtskaart projectinvloed op basis van nieuw terreinplan

Tekening met genummerde bomen en effecten analyse van de bomen die (negatieve) effecten van de geplande werkzaamheden zullen ondervinden.

Bijlage B - Overzichtskaart toekomstverwachting bij gelijkblijvende omstandigheden

Tekening met genummerde bomen en toekomstverwachting op basis van de huidige situatie.

Bijlage C - Overzichtskaart boombescherming

Tekening met genummerde bomen en boombeschermingsmaatregelen.

Bijlage D - Inventarisatielijst

Overzicht van de kenmerken per boom.

Bijlage E - Nieuw terreinplan SB4 26-03-2025



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/24/090752**

26-6-2025

Contactinformatie

De Boominspecteurs
Van Rietlaan 31
3461 HW LINSCHOTEN
085 822 80 90
info@boominspecteurs.nl
www.boominspecteurs.nl



De Boom
Inspecteurs